## 走向世界的百特工控,

## 坚持以优质创名牌,以高科技创造未来,

## 力求每个产品都有特色。

## 追求客户对公司的产品、服务和合作精神的

满意度达 100%。

# XMS5000 智能转速显示控制变送仪 使用说明书

—	适用范围	1
二、	功能特点	1
Ξ、	主要技术参数	2
四、	规格与型谱	3
五、	安装与接线	4
六、	显示说明	8
七、	操作总框图	10
八、	参数设定操作详细说明	11

#### 一、 适用范围

可适配光电脉冲传感器,齿码盘磁感应信号,标准 TTL 或 CMOS 电平脉冲信号等各种速度传感器,适用于各种现场的转速和速度测量。

#### 二、 功能特点

#### 2.1. 通过硬件设定可适配以下任意一种速度传感器

- 光电脉冲传感器,并可提供 24V/50mA 传感器电源,有效测量信号 0-5KHZ。
- 磁码盘磁感应信号:幅值和频率均随转速变化的交流正弦波信号。有效测量信号:幅值 5mV-50V,频率 0-5KHZ。
- 标准 TTL 或 CMOS 电平脉冲信号:有效测量信号 0-5KHZ。
- 2.2. 转速系数 K (每转产生 K 个脉冲) 可设定
- 2.3. 可带速度上、下限报警控制输出。
- 2.4. 可带速度 0-10mA、4-20mA、0-5V、1-5V 隔离变送输出。
- 2.5. 可带 RS485/RS232/Modem 隔离通讯接口。
- 2.6. 也可接收速度脉冲编码器信号(两路相位相差 90 的脉冲信号),识别转速方向,并具有计长和定长报警功能(订 购本功能时需特别注明)。

#### 三、 主要技术参数

输入信号:

转速输入:CMOS、TTL 电平脉冲信号,正弦波信号或光电信号

- 基本误差:0.5%F.S±1字
- 显示分辨率:0.001,0.01,0.1,1
- 输入特性:0~10KHZ
- 输出特性:A.继电器容量:5A/220VAC或5A/24VDC,阻性负载

#### 注:当继电器输出用于控制感性负载时,继电器触点的两端需并联火花吸收器(或 0.022nf/240VAC 的电容)吸收断弧。 否则时间长久会造成触烧焦粘连,动作不灵,断弧严重时还会影响仪表正常工作。

B. 电流型变送器输出负载阻抗:小于 750Ω

电压型变送输出负载: 大于 200kΩ

- 直流电源输出:电压 24V, 最大电流 22mA, 可直接配接二线制无源变送器
- 显示位数:主屏红色 LED 四位 0.8"(横型)或 0.56"(竖型或方型); 附屏绿色 LED 四位 0.36"
- 功 耗:4~10W 重量:约0.5kg
- 安装方式:卡入式

#### 四、规格与型谱

		说 明
XMS		速度显示控制变送仪表
设计序列	5	开关电源
	0	不带控制报警
控制类型	1	带二位控制或单限报警
	2	带三位控制或双限报警
	0	TTL 电平或 CMOS 电平脉冲输入
榆入信号	1	齿码盘磁感应正弦波信号输入
	2	4 mA、20mA 电流脉冲信号输入
	3	A、B 两路相位差 90°的脉冲编码器信号
	9	用户特殊要求的输入
	0	无变送输出
	5	0~10mA 变送输出
变送输出	6	4~20mA 变送输出
类型	7	0~5V 变送输出
	8	1~5V 变送输出
	9	特殊规格变送输出
		160×80×80mm 横表
外形结构	V	80×160×80mm 竖表
光刑	F	96×96×110mm 方表
~ -	S	96×48×110mm 横表
	SV	48×96×110mm 竖表
变 送 器		缺省为不带直流电源输出
配电电源	Р	带 24V(25mA)直流电源输出
供电电源		供电电源 220VAC
奕 型	D	供电电源 24VDC
		不带通讯接口
通讯接□	RS232	RS232 隔离通讯接口
类型	RS485	RS485 隔离通讯接口
<u> </u>	MODEM	MODEM 隔离接口
	PRN	串行标准打印接口

五、安装与接线

5.1. 仪表为卡入方式,可直接推入表盘的开孔中。

5.2. XMS5000 系列智能型数字显示控制变送仪表接线图。



XMS5000 系列接线图()

备注:1.以上接线图仅供参考。公司保留对产品升级的权利,如有更改恕不通知,以仪表后壳接线为准。

XMS5000 系列接线图()



备注:1.以上接线图仅供参考。公司保留对产品升级的权利,如有更改恕不通知,以仪表后壳接线为准。



备注:1.以上接线图仅供参考。公司保留对产品升级的权利,如有更改恕不通知,以仪表后壳接线为准。

5.3. 80 × 160 × 80mm 及 160 × 80 × 80mm 拨码开关设置示意图



#### 六、显示说明



外型尺寸(长×高×深)(mm): 160×80×80 开孔尺寸(长×高)(mm): 152<sup>-1.00</sup>×76<sup>-0.74</sup>

80 × 160 × 80	96 × 96 × 110	48 × 96 × 110	96 × 48 × 110
76 <sup>+0.74</sup> × 152 <sup>+1.00</sup>	92 <sup>+0.87</sup> × 92 <sup>+0.87</sup>	44 <sup>+0.62</sup> ×92 <sup>+0.87</sup>	92 <sup>+0.87</sup> × 44 <sup>+0.62</sup>

\_

	名 称		内容
显		•	正常工作状态下显示输入工程量或输入信号故障状态给定值
		•	参数设定时显示被设定参数或被设定参数值
小		•	工作状态下显示附屏设置内容
併		•	参数设置状态下显示参数提示信息
操	$\bigtriangledown$	•	变更参数设定时,用于减少数值
作	SET	•	参数设定确认键
键	$\bigtriangleup$	•	变更参数设定时,用于增加数值
指示	HI GH	•	高报(吊上了2)指示灯
灯	LOW	•	低报(吕仁二)指示灯

#### 七、操作总框图

注意事项: 进入设置菜单,停止操作约40秒自动返回工作态;

#### 如对应菜单不出现,则是已上锁或无此功能

符号说明:图中 , S, 分别代表仪表面板上 , SET, 键, 方框中符号为仪表 LED 显示符号



- 10 -

## 八、参数设定操作详细说明 A. 功能菜单上锁操作 B. 功能菜单开锁操作

	菜	単	出厂设置	参数说明
<u>ιος</u> γ 58ε	•	菜单上锁操作入口 按 SET 键确认 按∆、∇键退出		菜单上锁
А				
RLL/SE	<u>t/CAL</u> : Y	上锁级别设置 按 、 键修改参数 按 SET 键确认	(81	吊しし:全部菜单上锁 SEと:除给定値和P↓ ♂参数和と.SP 参数以外的菜単 全部上锁 C 吊し:同SEと
00 Locy	•	上锁密码设置 按 、 键修改密码 按 SET 键确认	:8	上锁密码 注: " 00 " 为无效密码,加锁 操作无效
00 00	•		18	开锁码

#### C. 报警参数设置

	菜	単	出厂设置	参数说明
<u> RLAF</u> SEE	•	报警菜单入口 按 SET 键确认 按 、 键取消		报警菜单
XXXX RLF.I	•	报警 1 报警值设置菜单 按 、  键修改设定值 按 SET 键确认	20%*FS	报警1报警值
<u>LaRL/HLRL</u> RLF. I	•	报警 1 报警方式设置 按   、   键修改设置 按 SET 键确认	LaRL	报警1高低报警选择 L_o.R L_:低报警 H I. R L_:高报警
xxxx RLF.2	•	报警 2 报警值设置菜单 按 、 键修改设定值 按 SET 键确认	80%FS	报警2报警值
<u>LaRL/HLRL</u> RLF.2	•	报警 2 报警方式设置 按 、 键修改设置 按 SET 键确认	XI.8L	报警 2 高低报警选择 L o. R L : 低报警 H L . R L : 高报警
XXXX HYSE	•	报警回差设置 按 、 键修改设置 按 SET 键确认	01 或 0. 1 或 0. 01	报警回差

#### D. 附屏显示设置

	菜	单	出厂设置	参数说明
L.85P. 585 8117.1775 1.85P.	• • • •	附屏显示菜单入口 按 SET 键确认 按 、 键取消 附屏显示内容选择设置 按 、 键修改设置 按 SET 键确认	8UT.2	附屏显示 吊L「」: 显示报警1报警值 吊L「」2: 显示报警2报警值 吊L「」3: 显示报警3报警值 吊L「」4: 显示报警4报警 台名: 显示模拟输出值 と: 环境温度值

E. 量程设置

	菜	単	出厂设置	参数说明
[ <u>5808</u> ]	•	量程设置入口		
	•	按 SET 键确认		
	•	按、、键取消		
	•	显示最低频率选择菜单		
5F8	•	按 、 键选择赫兹设置		
	•	按 SET 键确认		
0000	•	小数点位置设置		
	•	按 、 键修改设置	按定货	小数点位置
	•	按 SET 键确认		

	菜	单	出厂设置	参数说明
хххх	•	小流量切除设置		小汝旱扣除估
ίου	•	按、链际区位量 按SET键确认	00	小流重切际值 (按工程单位)
хххх Г 9.00	•	量程零点设置 按 、 键修改设置 按 SET 键确认	按定货	量程零点
xxxx F <u>B</u> ,F S	•	量程满度设置 按 、 键修改设置 按 SET 键确认	按定货	量程满度

#### F. 模拟输出设置

	菜	单	出厂设置	参数说明
ರಗ 582	•	模拟输出设置菜单入口 按 SET 键确认 按 、 键取消		模拟输出菜单
//01 -0 81	/ <u>0 - 100</u> R	模拟输出方式选择 按 、 键修改设置 按 SET 键确认	按定货	模拟输出方式: C - IC:0-10mA 输出 H - CC:4-20mA 输出 C - Sし:0-5v 输出 I - Sし:1-5v 输出

#### G. 通讯参数设置

	菜	单	出厂设置	参数说明
<u>conu</u> 588	•	通讯参数菜单入口 按 、 键取消 按 SET 键确认		通讯参数
01~254 0887.	•	本机通讯地址码设置 按 、 键修改设置 按 SET 键确认	0:	本机通讯地址码 设置范围 01 ~ 254
1200779600 C.8PS.		通讯波特率设置 按 、 键修改设置 按 SET 键确认	9600	1200::1200bps; 2400bps; 4800::4800bps; 9800::9600bps

#### H. 校正操作

校正操作需外接标准信号源和标准仪表,无这些设备请不要进入校正菜单。

	菜   单	参数说明
C 81. 588	<ul> <li>● 校正菜单入口</li> <li>● 按 SET 键确认</li> <li>● 按 、 键取消</li> </ul>	校正菜单

П <u>а</u> СЯЦ.	<ul> <li>● 取消校正操作</li> <li>● 按 SET 键确认</li> <li>● 按 、 键取消</li> </ul>	取消校正
	菜    单	参数说明
1 n C 8L.	<ul> <li>● 转速系数 K 校正菜单入口</li> <li>● 按 SET 键确认</li> <li>● 按 、 键取消</li> </ul>	
0000 xxxx	<ul> <li>● 转速系数 K 校正菜单</li> <li>● 按 、 键修改转速系数 K</li> <li>● 按 SET 键确认</li> </ul>	
<u>ده</u> ۲۹۲.	<ul> <li>● 温度校正菜单入口</li> <li>● 按 SET 键确认</li> <li>● 按 、 键取消</li> </ul>	
002 (81.	<ul> <li>● 输出零点满度校正菜单入口</li> <li>● 按 SET 键确认</li> <li>● 按 、 键取消</li> </ul>	
xxxx out.0	<ul> <li>● 输出信号零点校正菜单</li> <li>● 按 、 键调整实际输出值(外接仪器监视)</li> <li>● 按 SET 键确认</li> </ul>	零点校正值 电流输出 4.00mA; 电压输出 1.000V
xxxx ou.FS	<ul> <li>● 输出信号满度校正菜单</li> <li>● 按 、 键调整实际输出值(外接仪器监视)值</li> <li>● 按 SET 键确认</li> </ul>	满度校正值 电流输出 20.00mA;电 压输出 5.000V

K.结束参数设定

602	•	结束参数设定操作菜单	
	•	按 SET 键确认	结束参数设定
	•	按、键取消	

### 特别说明:

- 1. 在正常情况下, 仪表不需要特别维护, 请注意防潮、防尘。
- 2. 因产品质量引起的故障,在出厂三个月内可更换或退货,在出厂 18 个月内实行免费保修,在 18 个月后实行有偿服务,终身维修。
- 公司保留产品改进升级和接线更改的权利,若发现说明书与产品后壳接 线图不符,以后壳所附接线图为准。若发现实物功能菜单与说明书不符, 请与当地供货商或本部联系。

#### 服务宗旨:

百特工控不仅在产品设计、开发上引进国外先进技术,而且在销售、服务和市场管理上吸收了国外先进的管理理念。百特工控坚持地区分销保护和服务本地化的原则,竭诚为广大用户服务。

您需订货和技术服务请与百特工控在当地的分公司、子公司、办事处或 分销代理商联系。

若以上机构不能提供您满意的服务,请拨打: 本部服务热线电话:0591-83767591 市场监督投诉电话:0591-83748321 本公司网站:http://www.fbtc.com.cn