XME5000 智能双回路差值数字显示控制变送仪

INTELLIGENT DUAL-LOOP MARGIN DISPLAY CONTROL INDICATOR INSTRUMENT

使 用 说 明 书 Operation Instruction

目 录

•	功能特点和技术参数	_
	订货选型	
三、	分度号变更	3
四、	常见故障和随机附件	5
	安装接线	
	面板显示信息说明	8
七、	操作总框图	9
八、	参数设置操作详细说明	10

一、功能特点和技术参数

1.1. 功能特点

- 采用单片机技术设计,结合自动冷端补偿,自动稳零及非线性处理技术,确保其在全量程测量精确性
- 采用宽电源供电及字符人机操作界面,掉电保护设置,密码权限设置,输入信号故障指示(输入信号断线显示 "**b r o L'**" 超上限显示 "**H o F L**." 超下限显示 "**L o F L**.")以及输入输出可组态,方便用户使用和维护产品按 IS09002 认证体系生产,确保产品供货质量
- 通过改变跳线和软件设置可适用不同输入信号(详见3.分度号变更)

1.2. 技术参数

使用条件:环境温度:0~50℃

相对湿度: ≤90%

电源电压: AC90V~265V (50~60HZ) 或 DC24±10%V

基本误差: 0.5%F.S±1字

显示分辨率: 0.001, 0.01, 0.1, 1

输入特性: 电偶型: 输入阻抗大于 10MΩ

电阻型:引线电阻要求0~5Ω,三线相等

电压型:输入阻抗大于 300kΩ

电流型:输入阻抗 250Ω

输出特性: 继电器容量: 3A/220VAC 或 3A/24VDC, 阻性负载

电流型变送器输出负载阻抗:小于600Ω

电压型变送输出负载:大于 200KΩ

内部冷端补偿温度范围: 0~50℃

变送器电源输出: 电压 24±10%VDC, 最大电流 22mA, 可直接配接二线制无源变送器

功耗: <3W

重量<0.5kg

二、订货选型

		7	型 i	並 日				说明
XME								智能双回路差值数显控制变送仪表
设计序列	5							开关电源
211/11/11	0							不带控制报警
控制类型	1							带二位控制或单限报警
	2							带三位控制或双限报警
		1						适配热电偶
		2						适配热电阻
		3						适配霍尔变送器
输入信号		4						适配远传压力表
类型		5						适配直流 0~10mA
IN1		6						适配直流 4~20mA
		7						适配直流 0~5V
		8						适配直流 1~5V
		9						用户特殊要求的分度号
		1						适配热电偶
		2	;					适配热电阻
		3	;					适配霍尔变送器
输入信号		4	:					适配远传压力表
类 型		5	;					适配直流 0~10mA
IN2		6	,					适配直流 4~20mA
		7						适配直流 0~5V
		8	3					适配直流 1~5V
		9)					用户特殊要求的分度号
		<u> </u>	0					无变送输出
			5					0~10mA 变送输出
变送输出			6					4~20mA 变送输出
类 型			7					0~5V 变送输出
			8					1~5V 变送输出
			9					特殊规格变送输出
								160×80×150mm 横表
外形结构				V				80×160×150mm 竖表
				GV				80×160×150mm 光柱竖表
变送器								缺省为不带直流电源输出
配电电源					Р			带直流 24V 电源输出
供电电源								供电电源 220VAC
类 型						D		供电电源 24VDC
						•		不带通讯接口
							RS232	RS232 隔离通讯接口
通讯接口							RS485	RS485 隔离通讯接口
类 型							MODEM	Modem 隔离接口
							PRN	串/并行标准打印接口
							LPT	并行标准打印接口

三、 分度号变更

3.1. 分度号选择表

! 线性分度号选择表(分度号设置见量程设置)

• 线压力及可处于农人力及可及且允重任权且为						
分度号名称		屏幕显示	分辨率	测量范围	配用传感器	
	比例线性	0-10	10μΑ	$-1999 \sim 9999$	各类变送器 0-10mA	
标准信号输	比例线性	A-50	10μΑ	$-1999 \sim 9999$	各类变送器 4-20mA	
入线性显示	比例线性	0-5ა	1mV	$-1999 \sim 9999$	各类变送器 0-5V	±∆) +⊆
	比例线性	:-Su	1mV	$-1999 \sim 9999$	各类变送器 1-5V	输入板 跳线
非标信号输	入线性显示	0400	1mV	$-1999 \sim 9999$	非标线性输入信号(>60mV)	^{姚线} 设置
	开方线性	0 10.	10μΑ	$-1999 \sim 9999$	各类差压变送器 0-10mA	见 3. 2
标准信号输	开方线性	0 0 7	10μΑ	$-1999 \sim 9999$	各类差压变送器 4-20mA)L 0. 2
入开方显示	开方线性	05.0.	1mV	$-1999 \sim 9999$	各类差压变送器 0-5V	
	开方线性	i5.u.	1mV	$-1999 \sim 9999$	各类差压变送器 1-5V	
非标信号输	入开方显示	0.40.0	1mV	$-1999 \sim 9999$	非标开方输入信号(>60mV)	

! 电阻分度号选择表(分度号设置见量程设置)

		-,,-			
分度号名称	屏幕显示	分辨率	测量范围	配用传感器	
Pt100	P 188	1℃	-200∼600°C	铂热电阻 R0=100Ω	** } **
Pt100.0	P 188	0.1℃	-200.0~200.0℃	铂热电阻 R0=100.0Ω	输入板 跳线
Pt10	Pt 18	1℃	-200∼850℃	铂热电阻 R0=10Ω	めた ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
Cu100	C 100	0.1℃	-50. 0∼150. 0°C	铜热电阻 R0=100Ω	见 3. 2
Cu50	CuS0	0.1℃	-50. 0∼150. 0°C	铜热电阻 R0=50Ω	70.0.2
$30 \sim 350 \Omega$	3-35	0. 1Ω	用户设定	远传压力表 30-350 Ω	

- 3 -

! 电偶分度号选择表(分度号设置见量程设置)


		170 E E C C L			
分度号名称	屏幕显示	分辨率	测量范围	配用传感器	
В	Ю	1℃	700∼1800℃	铂铑 30-铂铑 6 热电偶	
R	<u>ا</u>	1℃	0~1760°C	铂铑 13-铂热电偶	
S	5	1℃	0~1600°C	铂铑 10-铂热电偶	输入板
N	Ω	1℃	0~1400°C	镍铬铁-镍硅热电偶	跳线
K	Ω	1℃	0~1300°C	镍铬-镍硅热电偶	设置
Е	8	1℃	0~800℃	镍铬-铜镍热电偶	见 3.2
Ј	Ü	1℃	0~600℃	镍铬-铜镍热电偶	
T	٤	1℃	-200~400°C	铜-铜镍合金热电偶	
非标准毫伏信号	0-60	0.01 mV	-1999 ~9999	0~ 60mV 之间任意线性输入信号	

3.2. 输入板跳线设置图

3.2.1. 160X80 横表和 80X160 竖表输入板跳线设置图

	电流		电压	
IN1	S1-2	ON	S1-2	OFF
IN2	S2-3	ON	S2-3	0FF

注: 与其它拨码开关的位置无关

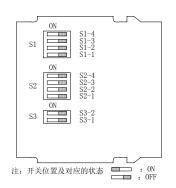

- 4 -

3.3. 非标传感器的适配

- 先将量程迁移菜单中量程迁移值设为出厂值;读出此时仪表显示值与实际输入工程量对应关系
- 从仪表显示值与实际工程量对应关系中取出两个不相同的点,通过量程迁移菜单输入仪表,即可正常使用

四、常见故障和随机附件

4.1. 常见故障处理

1. 111 /U HX P年 /							
故	障现象	故障原因	处 理 方 法				
		供电电源未接入	正确接入仪表电源(见安装与接线)				
仪表	通电不亮	接触不良	取出表芯确认弹片接触是否良好				
		仪表运输损坏	请与供货方联系				
		分度号选择错	选择与输入信号相符的分度号(见量程设置)				
	ხიიც	输入信号太大	调节输入信号保证在仪表测量范围内				
		信号断线	正确接入信号线(见安装与接线)				
LED 屏		分度号选择错	选择与输入信号相符的分度号(见量程设置)				
显示	Koft.	输入信号过大	调节输入信号保证在仪表测量范围内				
邓 11/		仪表标定错误	选择正确标定信号重新标定(见校正操作)				
		分度号选择错	选择与输入信号相符的分度号(见量程设置)				
	ե.օԲե.	输入信号过小	调节输入信号保证在仪表测量范围内				
		仪表标定错误	选择正确标定信号重新标定(见校正操作)				
测量	值不正确	分度号选择错	选择与输入信号相符的分度号(见量程设置)				
侧里	1月71、11.7月	显示修正设置错	设回出厂值(见量程迁移设置)				

故障现象	故障原因	处 理 方 法		
测量值不正确	信号线连接错	正确接入信号线(见安装与接线)		
侧里恒小正佣	表型选择错	请与供货方联系		
无法进入相应菜单	对应参数已上锁	请先开锁 (见密码操作)		
儿召近八相应来早	无此功能	请与供货方联系		
无法开锁	开锁码丢失	请与供货方联系		
	后级接触器火花影响	交流电路接阻容火花吸收器		
	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	直流电路接反向续流二极管		
	角袋 小型 河	信号线和动力线走线分开		
显示突然跳变		信号线加屏蔽,屏蔽接地		
		仪表电源与动力电源分开		
	电源干扰	远离可控硅,变频器等动力设备		
		加净化电源		
电源板烧坏	电源线接错	检查电源接线		
七小水区外	电源品质恶劣	另接电源线; 加净化电源		
继电器误动作	后级接触器火花影响	交流电路接阻容火花吸收器		
地电前庆 9711	/口级球船八化影啊	直流电路接反向续流二极管		

4.2 严重现场干扰的处理

4.2.1. 当现场干扰严重,并且 4.1 表中各种处理方法均无效时,请另购本公司的 PWCLN5000 电源净化低通滤波器串接于 仪表输入电源入口处和继电器引线出口处


4.3 质保

- 4.3.1. 使用手册一本 4.3.2. 生产检验合格证(保修卡)一份

- 6 -

五、 安装接线

- 仪表引线不宜与动力电缆并行走线,信号线宜用屏蔽线,独立走线且屏蔽接地,可减少现场干扰
- 仪表电源不宜取至动力电源,宜使用独立电源,最好使用净化电源

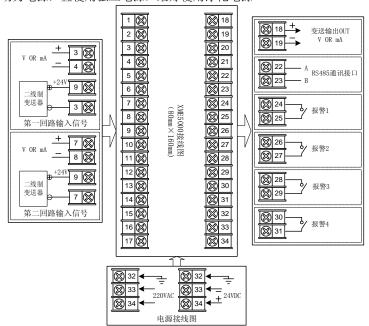

备注: 1. 以上接线图仅供参考。公司保留对产品升级的权利,如有更改恕不另行通知,接线以仪表后壳附图为准。

六、 面板显示信息说明







外型尺寸(长×高×深)(mm)

 $160\times80\times150$

开孔尺寸(长×高)(mm)

 $152^{^{\scriptscriptstyle +1.\,00}}\!\times\!76^{^{\scriptscriptstyle +0.\,74}}$

 $80 \times 160 \times 150$

 $80 \times 160 \times 150$

 $76^{^{+0.74}} \times 152^{^{+1.00}}$


 $76^{\scriptscriptstyle{+0.74}} \times 152^{\scriptscriptstyle{+1.00}}$

6.1. 面板显示信息说明

- 面板按键:減值键(▽)用于修改设置参数;增值键(△)用于修改设置参数;功能键(SET)用于确认设置参数
- 面板字符:注册商标(F&B); In1、In2 差值(PV); 输出值(OUT); 工程量单位(KPa); PV 低报指示灯(LOW1); PV 高报指示灯(HIGH1); PV 低低报指示灯(LOW2); PV 高高报指示灯(HIGH2); 左边光柱显示差值 PV; 右边光柱显示输出值 OUT。
- 面板上显示屏:工作状态上屏显示 IN1 与 IN2 差值或输入信号故障状态;参数设置状态下显示参数值或选项
- 面板下显示屏:工作状态下屏显示 6.2.4 选择内容;参数设置状态下显示参数提示信息

七、 操作总框图

- 注意事项: ①进入设置菜单,停止操作约 40 秒自动返回工作态; ②如对应菜单不出现,则是已上锁或无此功能
- 符号说明:图中▽,S,△分别代表仪表面板上▽,SET,△键,方框中符号为仪表 LED 显示符号

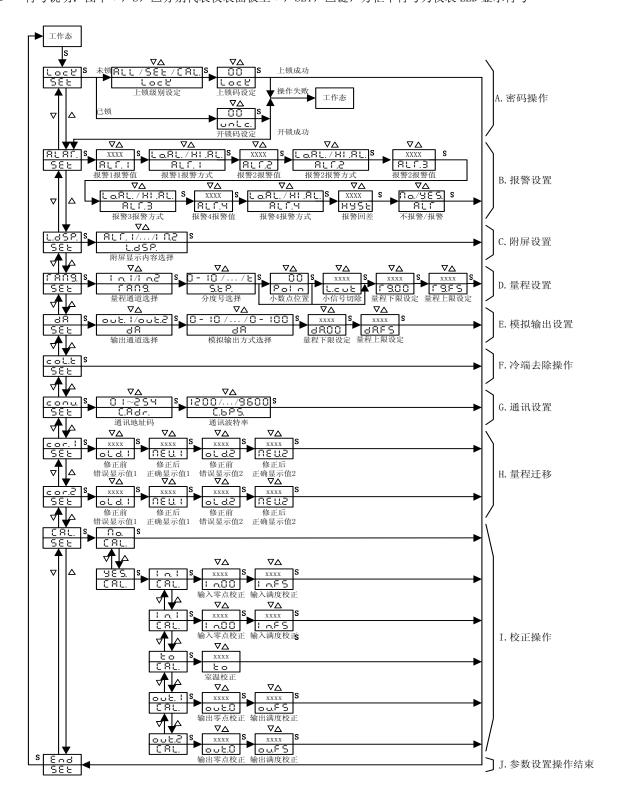

八、参数设置详细说明

A.密码操作

菜 单	出厂设计	置 参数说明
・ 菜单上锁操・ 按 SET 键确・ 按Δ、∇键退	认	菜单上锁
ALL/SEと/CAL 上锁级别设 按△、▽健 按 SET 健确	修改参数	吊しし: 全部菜单上锁SEと: 吊し吊り以外的菜单全部上锁CRし: 同SEE
● 上锁密码设 ● 按△、▽键 ● 按 SET 键确	修改密码 18	上锁密码 注:"00"为无效密码
○○ → 所锁码设置 ・ 按△、▽键 ・ 按 SET 键确	输入开锁码 18	开锁码

B.报警参数设置

	菜 単	出厂设置	参数说明
8L87 588	报警菜单入口 按 SET 键确认 按△、▽键取消		报警菜单

	菜 単	出厂设置	参数说明
XXXX RLF. I	 报警 1 报警值设置菜单 按△、▽键修改设定值 按 SET 键确认	20%*FS(1)	报警 1 报警值 (PV ₁ 、PV ₂ 差值)
Lo.8L/HI.8L 8LF.I	报警 1 报警方式设置按△、▽键修改设置按 SET 键确认	LaAL	报警 1 高低报警选择 L a.A L : 低报警 H I .A L : 高报警
XXXX RUC.3	 报警 2 报警值设置菜单 按△、▽键修改设定值 按 SET 键确认	80%*FS(1)	报警2报警值 (PV ₁ 、PV ₂ 差值)
La,81,/H1,81 81,7,2	 报警 2 报警方式设置 按△、▽键修改设置 按 SET 键确认	H1,8t	报警 2 高低报警选择 L a.A L : 低报警 H I .A L : 高报警
RLF.3	 报警 3 报警值设置菜单 按△、▽键修改设定值 按 SET 键确认	10%*FS(2)	报警 3 报警值 (PV ₁ 、PV ₂ 差值)
L o.8L/H1.8L 8LF.3	 报警 3 报警方式设置 按△、▽键修改设置 按 SET 键确认	LaAL	报警 3 高低报警选择 L a.A L : 低报警 H I .A L : 高报警
XXXX RLT.Y	 报警 4 报警值设置菜单 按△、▽键修改设定值 按 SET 键确认	90%*FS(2)	报警 4 报警值设置 (PV ₁ 、PV ₂ 差值)

L o.8 L /H I .8 L 8 L F. Y	报警 4 报警方式设置按△、▽键修改设置按 SET 键确认	. –	报警4高低报警选择 L o.8 L:低报警 H:.8 L:高报警
xxxx HYSE	 报警回差设置 按△、▽键修改设置 按 SET 键确认	01 或 0.1 或 0.01	报警回差
Λο/985. 866	报警光柱是否显示选择按△、▽键修改设置按 SET 键确认		□ o.:报警光柱不显示 以 E S.:报警光柱显示

C. 附屏显示设置

0.111/11 五寸.公五				
	菜	单	出厂设置	参数说明
<u>L.858.</u> S88	•	附屏显示菜单入口 按 SET 键确认 按△、▽键取消		附屏显示
8LF, 1//1 n.2 L.dSP.	•	附屏显示内容选择设置 按△、▽键修改设置 按 SET 键确认		R L 「. I:显示报警 1 报警值 R L 「. 2:显示报警 2 报警值 R L 「. 3:显示报警 3 报警值 R L 「. Y:显示报警 4 报警值 B R I: IN ₁ 、IN ₂ 差值变送输出 B R B S S S S S S S S S S S S S S S S S

D. 量程设置

D. 重性以且			
	菜 単	出厂设置	参数说明
rang SEE	◆ 分度号和量程设置入口◆ 按 SET 键确认◆ 按△、▽键取消		量程
1 n 1/1 n2 FRN9.	■ 量程通道选择菜单● 按△、▽键选择● 按 SET 键确认		量程通道选择: n. :第一回路输入 n. :第二回路输入
0 - 10//E 5.E P.	◆ 分度号设置◆ 按△、▽键修改设置◆ 按 SET 键确认	按定货	分度号选择见分度号选择表
0000 Pol n	小数点位置设置按△、▽键修改设置按 SET 键确认	按定货	小数点位置
L.c u E	小信号切除设置按△、▽键修改设置按 SET 键确认	00	小信号切除值 (按工程单位)
хххх Г 9.00	■ 量程零点设置● 按△、▽键修改设置● 按 SET 键确认	按定货	量程零点
rxxx rs.fs	■ 量程满度设置● 按△、▽键修改设置● 按 SET 键确认	按定货	量程满度

E.模拟输出设置

L. 侯拟棚山 仅且			
菜	单	出厂设置	参数说明
78 586	模拟输出设置菜单入口 按 SET 键确认 按△、▽键取消		模拟输出菜单
005. 1/005.2 8	输出通道选择菜单 按△、▽键选择 按 SET 键确认		模拟输出 ロッと. ¦: IN ₁ 、IN ₂ 差值模拟 输出
0- 10//0- 100 88	模拟输出方式选择 按△、▽键修改设置 按 SET 键确认	按定货	模拟输出方式: 〇 - 0:0-10mA 输出 Ч - 20:4-20mA 输出 〇 - ら :0-5v 输出 - ら :1-5v 输出 〇 - 0:1 + 100
88.00	模拟输出量程下限设置 按△、▽键修改设置 按 SET 键确认	按定货	模拟输出量程下限 (和 「9.00 一样)
xxxx dRFS	模拟输出量程上限设置 按△、▽键修改设置 按 SET 键确认	按定货	模拟输出量程上限 (和 「S.F.S 一样)

F.热电偶冷端补偿去除操作

- 3/1/ 0 4/1 4/1			
菜	単	出厂设置	参数说明
col.t SEt	去除冷端补偿菜单 按 SET 键确认 按△、▽键取消 重新上电将恢复冷端补偿功能		热电偶冷端补偿去除 注:仅热电偶有冷端补偿, 补偿范围0~50℃

G. 通讯参数设置

	菜 単	出厂设置	参数说明
set Set	● 通讯参数菜单入口● 按△、▽键取消● 按 SET 键确认		通讯参数
0 1~254 C.880.	本机通讯地址码设置按△、▽键修改设置按 SET 键确认	0 :	本机通讯地址码 设置范围: 01~254
1200//9800 C.8PS.	● 通讯波特率设置● 按△、▽键修改设置● 按 SET 键确认	9800	仪表通讯波特率: 2 0 0 :1200 bps; 2 4 0 0 :2400bps; 4 8 0 0 :4800bps; 9 6 0 0 : 9600bps

H. 量程迁移设置

H. 重柱迁移及直			
	菜 単	出厂设置	参数说明
set Set	第一路修正菜单入口按 SET 键确认按△、▽键取消		第一路修正菜单 修正值用于输入信号和显示值 的偏差的修正和消除
xxxx oLd.!	修正前显示值 1 设置菜单按△、▽键修改设置按 SET 键确认	00 或 0.0 或 0.00 或 0.000	修正前错误显示值 1
NEU. I	修正后显示值 1 设置菜单按△、▽键修改设置按 SET 键确认	00 或 0.0 或 0.00 或 0.000	修正后正确显示值 1
xxxx oLd.3	修正前显示值 2 设置菜单按△、▽键修改设置按 SET 键确认	1000 或 100.0 或 10.00 或 1.000	修正前错误显示值 2
UE N'S	修正后显示值 2 设置菜单按△、▽键修改设置按 SET 键确认	1000 或 100.0 或 10.00 或 1.000	修正后正确显示值 2

<u>corr.2</u> 588	第二路修正菜单入口按 SET 键确认按△、▽键取消		第二路修正菜单 修正值用于输入信号和显示值 的偏差的修正和消除
	菜 単	出厂设置	参数说明
xxxx old:	修正前显示值 1 设置菜单按△、▽键修改设置按 SET 键确认	00 或 0.0 或 0.00 或 0.000	修正前错误显示值 1
xxxx NEU. I	修正后显示值 1 设置菜单按△、▽键修改设置按 SET 键确认	00 或 0.0 或 0.00 或 0.000	修正后正确显示值 1
xxxx oLd.2	修正前显示值 2 设置菜单按△、▽键修改设置按 SET 键确认	1000 或 100.0 或 10.00 或 1.000	修正前错误显示值 2
NE U.2	修正后显示值 2 设置菜单按△、▽键修改设置按 SET 键确认	1000 或 100.0 或 10.00 或 1.000	修正后正确显示值 2

I. 校正操作	需外接标准信号源和标准仪表, 无这些设备请不要进	入校正菜单.
	菜 単	参数说明

<u> </u>	 校正菜单入口 按 SET 键确认 按△、▽键取消 	校正菜单
Na/465. CRL.	取消校正/进入校正选择菜单按 SET 键确认按△、▽键取消	取消校正/进入校正 По.: 取消校正 ЧЕБ.: 进入校正
	菜 单	参数说明
1 n. 1 E 8 t.	第一路输入信号零点和满度校正菜单入口按 SET 键确认按△、▽键取消	
xxxx 1 n.00	 第一路输入信号零点值校正菜单 由外部输入正确的零点信号值,稳定 10 秒以上后,按 SET 键确认 0~10mA/4~20mA 输入,零点校正值为 0.00mA 0~5V/1~5V 输入,零点校正值为 0.000V 	第一路输入信号零点
xxxx I n.F.S	 第一路输入信号满度值校正菜单 由外部输入正确的满度信号,稳定 10 秒以上后,按 SET 键确认 0~10mA/4~20mA,满度校正值为 20.00mA 0~5V/1~5V 输入,满度校正值为 5.000V 	第一路输入信号满度值
1 n2 081.	第二路输入信号零点和满度校正菜单入口按 SET 键确认按△、▽键取消	

xxxx I n.00	 第二路输入信号零点值校正菜单 由外部输入正确的零点信号值,稳定 10 秒以上后,按 SET 键确认 0~10mA/4~20mA,零点校正值为 0.000mA 0~5V/1~5V 输入,零点校正值为 0.000V 	第二路输入信号零点
xxxx I n.F.S	 第二路输入信号满度值校正菜单 由外部输入正确的满度信号,稳定 10 秒以上后,按 SET 键确认 0~10mA/4~20mA,满度校正值为 20.00mA 0~5V/1~5V 输入,满度校正值为 5.000V 	第二路输入信号满度值
	菜 単	参数说明
<u>ხი</u> (8ს.	■ 温度校正菜单入口● 按 SET 键确认● 按△、▽键取消	
xxxx E o	室温校正菜单按△、▽键输入当前实际室温值(℃)按 SET 键确认	室温
ουξ. Ι [8 ξ.	第一路模拟输出零点满度校正菜单入口按 SET 键确认按△、▽键取消	
xxxx out.0	 第一路模拟输出信号零点校正菜单 按△、▽键实际输出值(外接仪器监视)调至零点校正值,再按 SET 键确认 0~10mA/4~20mA 输出零点校正值为 4.00mA 0~5V/1~5V 输出零点校正值为 1.000V 	第一路模拟输出信号零点

xxxx ou.FS	 第一路模拟输出信号满度校正菜单 按△、▽键将实际输出值(外接仪器监视)调至满度校正值,再按 SET 键确认 0~10mA/4~20mA 输出满度校正值为 20.00mA 0~5V/1~5V 输出满度校正值为 5.000V 	第一路模拟输出信号满度
008.2 CRU	第二路模拟输出零点满度校正菜单入口按 SET 键确认按△、▽键取消	
	菜 单	参数说明
xxxx out.0	 第二路模拟输出信号零点校正菜单 按△、▽键实际输出值(外接仪器监视)调至零点校正值,再按 SET 键确认 0~10mA/4~20mA 输出零点校正值为 4.00mA 0~5V/1~5V 输出零点校正值为 1.000V 	第二路模拟输出信号零点
xxxx ouFS	 第二路模拟输出信号满度校正菜单 按键将实际输出值(外接仪器监视)调至满度校正值,再按 SET 键确认 0~10mA/4~20mA 输出满度校正值为 20.00mA 0~5V/1~5V 输出满度校正值为 5.000V 	第二路模拟输出信号满度

G. 结束参数设定

|--|

<u>804</u> 588	结束参数设定操作菜单按 SET 键确认按△、▽键取消	结束参数设定

- 21 -

特别说明:

- 1. 在正常情况下, 仪表不需要特别维护, 请注意防潮、防尘。
- 2. 因产品质量引起的故障,在出厂三个月内可更换或退货,在出厂 18 个月内实行免费保修,在 18 个月后实行有偿服务,终身维修。
- 3. 公司保留产品改进升级和接线更改的权利,若发现说明书与产品后 壳接线图不符,以后壳所附接线图为准。若发现实物功能菜单与说 明书不符,请与当地供货商或本部联系。