

## 一、 HS616e 数字式超声波探伤仪简介

### 1.1 功能及特点

#### A 特优点

全数字，真彩显示器，根据环境选择背景色、亮度可自由设定，领潮国内应用技术  
频谱分析，高速 FFT 处理，实测探头频率。数码飞梭旋钮，一键式操作，技术领先  
高性能安保护电，模块插接式，一机两电两充，引导潮流

#### B 发射脉冲

脉冲幅度 分级选择，设 200V、300V、400V，适用探头范围广

脉冲宽度：100-300  $\mu$ s 连续调节，匹配不同频率的探头

阻抗匹配：51  $\Omega$ 、150  $\Omega$ 、200  $\Omega$ 、400  $\Omega$ ，满足灵敏度及分辨率的不同工作要求

工作方式：单晶探伤，双晶探伤

#### C 扫描范围

零界面入射~14000mm（钢纵波），按比例调节，连续调节两种模式。

#### D 放大接收

硬件实时采样：150MHz，波形高度保真

检波方式：全检波、正、负检波、射频波显示

闸门信号：单闸门、双闸门、全屏检索、闸门内峰值读数

增值/全自动增益：设 0.1dB、2dB、6dB 步进值，设波幅高度值全自动增益方式

#### E 报警

闸门内，曲线内声光报警及关闭

#### F 数据存储

50 组快捷选择探伤参数通道，预先调校好各类探头与仪器的组合参数，自由设置各行  
业探伤标准，方便存储、调用、复验、打印、通讯传输，内存 1000 幅探伤回波信号  
及数据，实现存储、读出浏览，单幅打印，连续打印和通讯传输的计算机管理

参数附件：全中文设置探伤参数，输入实时数据，随机存储、调用、打印、报告通讯

#### G 探伤功能

波峰记忆：实时检索缺陷最高波，标定缺陷最大值

$\phi$  值计算：直探头锻件探伤找准缺陷最高波自动换算

动态记录：检测实时动态记录波形，存储、回放

缺陷定位：实显水平值 L、深度值 H、声程值 S

缺陷定量：SL 定量值实时读出

缺陷定性：通过包络波形，人工经验判断

曲面修正：曲面工件探伤，修正曲率换算

距离补偿：厚工件远距离探伤实时补偿，避免漏检小缺陷

焊缝坡口形式：实时探伤中描述声程过程，实现缺陷定位

B 型扫描：实进扫查，描述缺陷横切面

#### H 实时时钟记录

实时探伤日期、时间的跟踪记录，并存储

#### I 控制接口

高速 USB、RS232 两种接口提供传输打印

## J 屏幕保护

待机时关闭屏幕可使仪器省电，减少开关机次数，延长使用寿命

## 1.2 主要技术参数

工作频率:	(0.5~20) MHz
声速范围:	(100~20000) m/s
动态范围:	$\geq 32$ dB
垂直线性误差:	$\leq 3\%$
水平线性误差:	$\leq 0.1\%$
分辨力:	$> 40$ dB (5N14)
灵敏度余量:	$> 62$ dB (深 200mm $\Phi 2$ 平底孔)
数字抑制:	(0~80) % , 不影响线性与增益
电噪电平:	$\leq 15\%$
电源、电压:	直流 (DC) 7.5V; 交流 (AC) 220V, 锂电池连续工作 6 小时以上
工作温度:	(-10~40) $^{\circ}$ C (参考值)
相对湿度:	(20~95) % RH
外型尺寸:	215 $\times$ 165 $\times$ 45 (mm)
重 量:	整机含内置电池 1.4 kg

## 1.3 仪器主要部件名称

本仪器主要部件名称如图 1-1 所示。



图 1-1

- (1) TFT 真彩平板显示屏
- (2) 触摸键盘
- (3) 电源指示灯
- (4) 报警指示灯
- (5) 屏保指示灯
- (6) 高速 USB 通讯接口
- (7) 充电接口
- (8) 数码飞梭旋钮
- (9) 手持护带
- (10) 打印机及通讯插座
- (11) 探头线插座（接收）(Q<sub>9</sub>)
- (12) 探头线插座（发射）(Q<sub>9</sub>)

## 1.4 键盘

键盘是完成人机对话的媒介。本机键盘设有中文按键和数码飞梭旋钮两种操作方式，键位见图 1-2。使用者对探伤仪发出的所有控制指令，均通过键盘操作或旋钮操作完成。键盘操作或旋钮操作过程中，探伤仪根据不同的状态自动识别各键的不同含意，执行操作人员的指令。各键的具体使用方法在以后的各章节中逐一介绍。下面是各键的具体功能介绍。

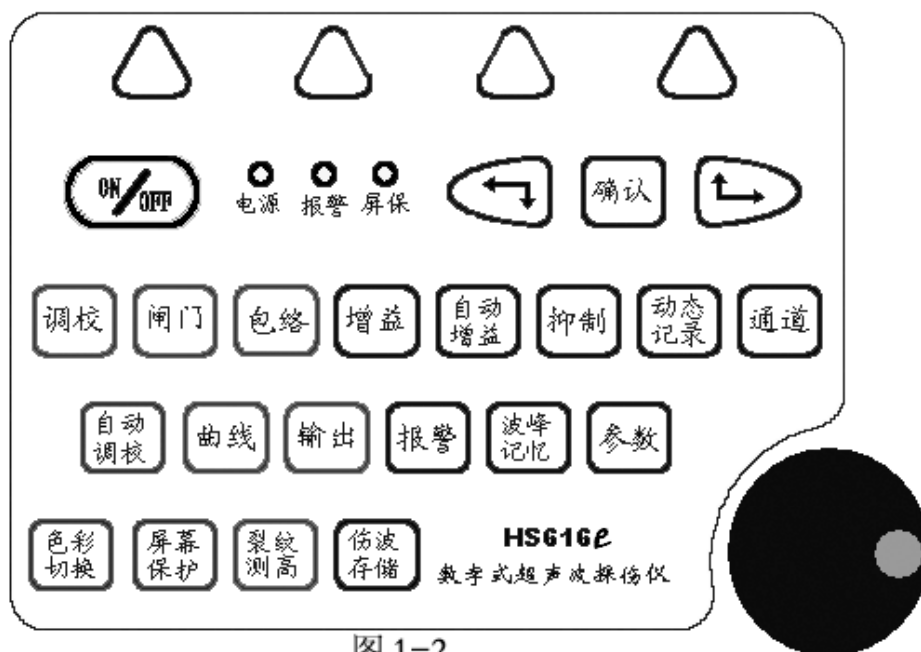


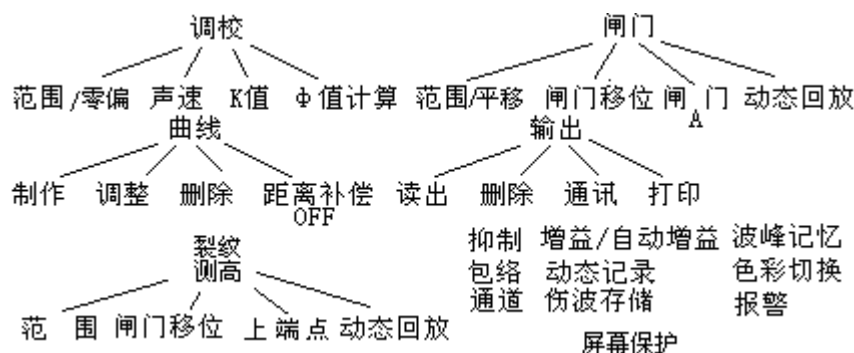
图 1-2

图 1-2

- |   |  |
|---|--|
| <p> 电源开/关键</p> <p> 包络功能键</p> <p> 增益热键</p> <p> 抑制热键</p> <p> 波幅曲线功能键</p> <p> 声响报警键</p> <p> 波峰记忆键</p> <p> 50 组探伤参数选择键</p> <p> 进入 / 退出参数列表显示键</p> <p> 动态回波记录键</p> <p> 裂纹测高键</p> <p> 左/下方向键</p> <p> 旋钮<br/>数码飞梭<br/>旋钮</p> | <p> 调校 调校类功能键</p> <p> 闸门 闸门功能系统键</p> <p> 自动调校 探头零点自动校准热键</p> <p> 自动增益 自动增益键</p> <p> 输出 输出数据功能键</p> <p> 伤波存储 存储伤波数据键</p> <p> 确认 波形冻结/输入命令、数据认可键</p> <p> 色彩切换 显示屏彩色切换键</p> <p> 屏幕保护 关闭屏幕显示，进入节电状态</p> <p> 子功能菜单/操作功能键</p> <p> 右/上方向键</p> <p>操作方式</p> <p>左旋：等同左/下方向键</p> <p>右旋：等同右/上方向键</p> <p>单击：轻轻按下旋钮，马上松开，让旋钮弹起</p> <p>按击：按住旋钮不放，停留两秒，然后松开</p> |
|---|--|

## 1.5 功能介绍

仪器的功能及其逻辑关系



### 1. 自动调校功能

- 范围：探伤范围的调节
- 零偏：探头入射零点的调节
- 声速：材料声速（0~9000）m/s 连续调节
- K值：斜探头的折射角（K值）测量

### 2. 闸门功能

- 范围/平移：（0~5500）mm扫查范围的无级调节/脉冲平移调节
- 闸门操作：闸门移位/闸门宽度/闸门高度调节
- 闸门选择：闸门 A/B 选择
- 动态回放：回波全动态记录回放

### 3. 曲线功能

- 制作：制作距离—波幅曲线
- 调整：调整已制作的距离—波幅曲线
- 删除：删除已制作的距离波—幅曲线
- 距离补偿：作好波幅曲线后启动远距离补偿功能

### 4. 输出功能

- 读出：显示当前读出号的缺陷波形及数据
- 删除：删除当前存贮号或连续存贮区间的缺陷波形及数据
- 通讯：将存储的缺陷波形及数据传送到计算机
- 打印：打印探伤报告

### 5. 裂纹测高功能

- 范围/平移：（0~5500）mm扫查范围的无级调节/脉冲平移调节
- 闸门操作：闸门移位/闸门宽度/闸门高度调节
- 闸门选择：闸门 A/B 选择
- 动态回放：回波全动态记录回放

### 6. 包络功能：对缺陷回波进行波峰轨迹描绘，辅助对缺陷定性判断。



子功能对应选择键，配合“确认”键或旋钮使用。

- 7. 增益/自动增益功能：手动调节仪器灵敏度/自动定高调节仪器灵敏度。
- 8. 波峰记忆：对闸门内动态回波进行最高回波的捕捉，并保留在屏幕上。
- 9. 动态记录：对扫查的回波进行实时动态记录。

# HS616e 数字式超声波探伤仪操作说明

- 10. 色彩切换: 对屏幕显示色彩 (前景、背景) 进行切换。(无此键)
- 11. 报警: 闸门内的缺陷回波高于闸门/曲线高度时, 仪器发出声响提示
- 12. 伤波存储: 将屏幕上的回波及其相应的数据存储在仪器存储器中。
- 13. 抑制: 调节抑制杂波比例。
- 14. 通道: 通道切换选择

## 二、HS616e 的基本操作


**2.1 操作特点:** HS616e 采用面板热键与数码飞梭旋钮 (以下简称旋钮) 两种调节模式, 既可独立操作又可以混合交叉使用, 极大地提高了操作效率和灵活性。面板操作以热键为主, 对应的功能和状态有键盘上的中文提示, 以下主要介绍旋钮的操作方法及规律以及在操作中与面板热键的对应作用。

 
### 2.2 主要功能的调节方法


#### 2.2.1 旋钮的操作模式

 
 
 
旋钮的操作模式分为四种即: 左向旋转、右向旋转、单击、按击。

**左向旋转:** 主要用于数据调节、波形的压缩、向下移动光标或选择框等功能。

例如: 在范围栏反显的时候, 左转旋钮将使范围增大, 同时波形压缩。等同于  键

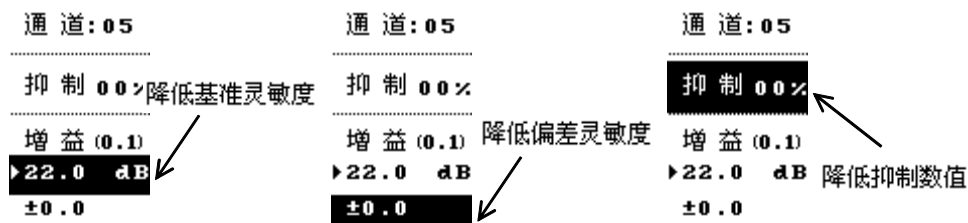


在闸门移位栏反显时, 左转旋钮将向左移动闸门位置, 等同于  键




 
调节增益、抑制、及数字输入的情况下, 左转旋钮将会对已有数字进行减法操作


# HS616e 数字式超声波探伤仪操作说明



**右转旋钮：**主要用于数据调节、波形的展宽、向右移动光标或选择框等功能。

例如：在范围栏反显的时候，右转旋钮将使范围缩小，同时波形展宽。等同于  键



在闸门移位栏反显时，右转旋钮将向右移动闸门位置，等同于  键



右移闸门

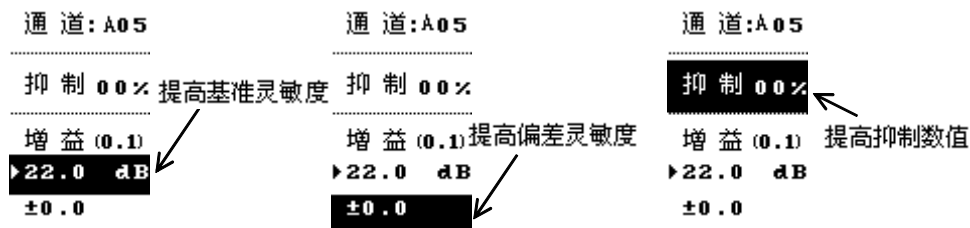




升高闸门高度



展宽闸门宽度

调节增益、抑制、及数字输入的情况下，右转旋钮将会对已有数字进行加法操作



**单击：**单击操作方法为轻轻按下旋钮，随即松开让旋钮弹起。单击在数字输入和功能选择时其功能与  键相同，在用于屏幕下方操作栏切换工作状态时与该栏对应的  键功能相同。

**长按：**按击操作方法为按下旋钮不放，持续两秒钟，然后松开让旋钮弹起。其主要功能为在非旋钮选择功能状态下切换到旋钮选择功能状态。进入旋钮菜单操作时必须通过按击旋钮进入旋钮功能选择状态下才能进行。如图所示，其各项功能与面板上各热键相对应。

# HS616e 数字式超声波探伤仪操作说明

另按击功能还有退出和返回上一步操作的功能。

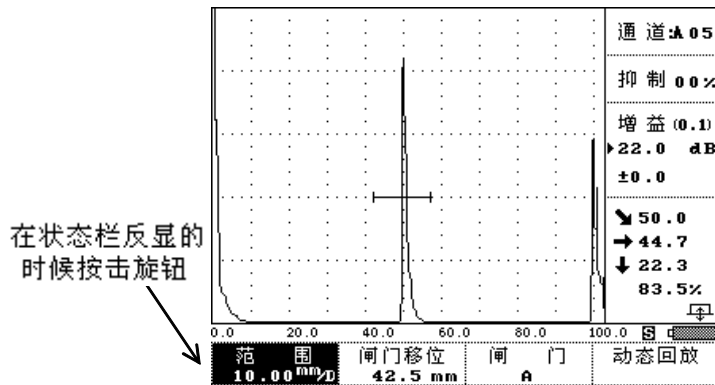


图 2-1-1

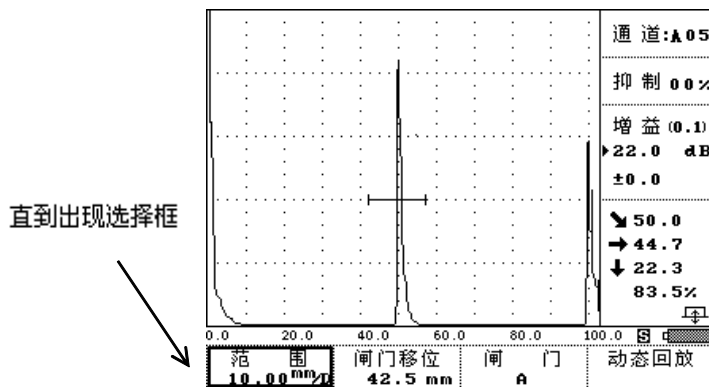


图 2-1-2

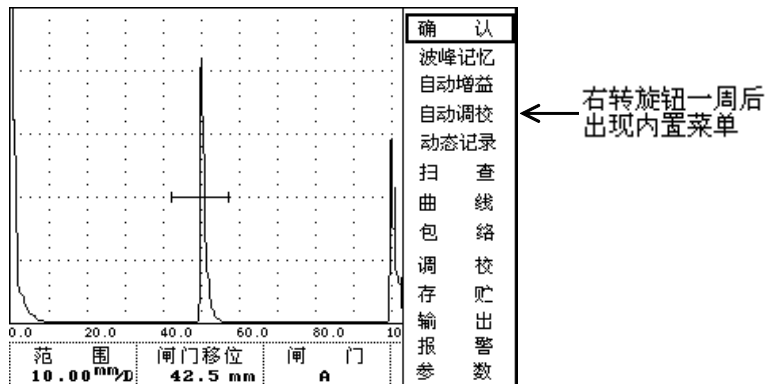


图 2-1-3

出现旋钮操作菜单后左右转动旋钮选择功能，单击旋钮后进入相应的功能，在处于功能选择状态下，左、右转旋钮操作用于对功能的选择，单击旋钮来确认，右转旋钮一周后在原来数据显示区域将出现专供旋钮使用的内置菜单。



内置菜单功能项与面板热键对应表

内置菜单功能项名称	面板热键名称
确 认	确 认
波峰记忆	波峰记忆
自动增益	自动增益
自动调校	自动调校
动态记录	动态记录
扫 查	闸 门
曲 线	曲 线
包 络	包 络
调 校	调 校
存 贮	伤波存储
输 出	输 出
报 警	报 警
参 数	参 数

\*注：对应屏幕下方的  键对应的四个状态栏也可用上述方法选择。以下不做重复介绍。

## 2.2.2 闸门的调节


 

 
数字式探伤仪的最突出的特点是能够把所有的有关反射波的模拟量用数字信号显示在屏幕上。当要求仪器对某一信号波进行比较、计算时，需要“人”必须告诉它是对哪一回波进行跟踪。我们约定使用“闸门”来锁定待测回波，仪器处理计算闸门内的回波，并显示最高回波的所有数据（包括声程、水平距离和垂直距离、高度、当量等数据）。

### 2.2.2.1 闸门选择和闸门读数方式

本仪器是双闸门工作方式，分为 A 闸门和 B 闸门。闸门读数方式有两种，即单闸门读数方式和双闸门读数方式。用户可以选择任意闸门作为当前使用闸门，下面将要介绍的闸门位置、宽度、高度的调节都是针对当前使用闸门而言。

**操作步骤：**

#### 1 读数方式选择

按  键或右转旋钮到  栏单击旋钮，进入闸门操作状态，仪器默认的是单闸门读数方式。如果用户想选择“双闸门读数方式”，再按  键或右转旋钮到  栏单击旋钮即可。同时滚出显示方式提示信息“双闸门读数方式”。其闸门读数方式如图 2-2-1 所示。

# HS616e 数字式超声波探伤仪操作说明

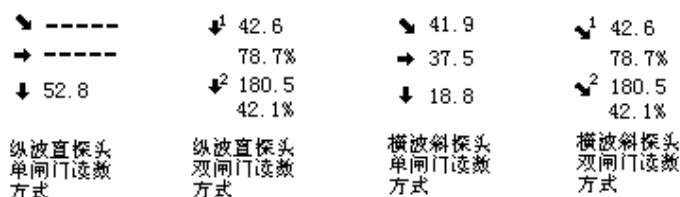


图 2-2-1

## 2 闸门选择

按 **闸门** 键或右转旋钮到 **扫查** 栏单击旋钮后就进入了闸门选择状态。仪器默认为闸门

A，当用户选择闸门 B 作为当前使用闸门时，按 **闸门 A** 栏对应的 键或按击旋钮切换到功能选择状态，移动选择框到 **闸门 A** 栏，单击旋钮使该栏反显，再重复使用上述操作即可对闸门 A/B 进行切换。如下所示。



### 2.2.2.2 闸门移位

闸门移位是对当前使用闸门的起始位置进行调节。用户可根据需要将闸门平行移动到想要的位置来锁定待测的回波。

操作如下：

按 **闸门移位** 相对应的 键或用旋钮切换到 **闸门移位** 栏单击进入此功能，此时该栏反显，如图 2-2-2。再按 键或左、右转动旋钮进行调节。例如，当前的使用闸门位置在回波显示区的最左端，当要使闸门移到最右端，按住 键或右转旋钮，直到闸门移到目标位置。



图 2-2-2

**注意：**当用户将某一闸门移出回波显示区后，此时数据显示区的读数为 **xxx.x** 的形式。如图 2-2-3 所示。

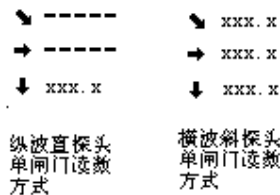
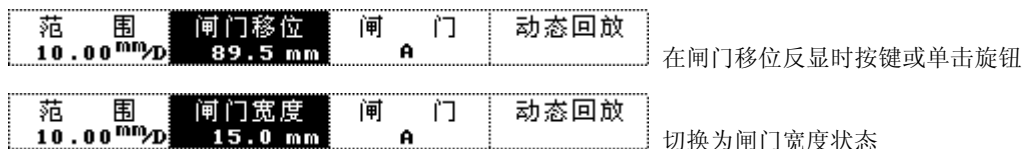


图 2-2-3

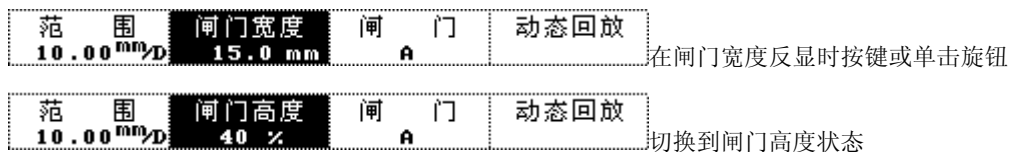
### 2.2.2.3 闸门宽度

在[闸门移位]栏反显时，按[闸门移位]相对应的 键或单击旋钮，进入[闸门宽度]，如下所示。再按 键或左、右转动旋钮即可改变闸门的宽度。



### 2.2.2.4 闸门高度

闸门高度指的是闸门相对于回波显示区满幅的百分比。在[闸门宽度]栏反显时，按其对应的 键或单击旋钮进入了闸门高度调节，此时该栏反显，如下所示，再按 键或左、右调节旋钮可改变闸门的高度。



### 2.2.3 波峰记忆

波峰记忆是仪器自动对闸门内动态回波进行最高峰波的捕捉，并将其静止并以不同的颜色保留在屏幕上。在实际探伤中，这有助于最大缺陷回波的搜索。

**操作：**

1. 用闸门锁定将要搜索的回波（移动闸门套住回波）。
2. 按 键或转动旋钮到内置菜单中的[波峰记忆]栏单击旋钮，进入波峰搜索状态，并且在回波显示区的右上端显示出“波峰记忆”字样。当您移动探头时，如有一个比前面显示回波更高的新波出现时，仪器立即捕捉住此高波作为当前最高显示波。
3. 按 键或转动旋钮到内置菜单中的[波峰记忆]栏单击旋钮，退出搜索状态。

### 2.2.4 增益调节（dB 调节）

在探伤工作中，利用衰减器可控制仪器的灵敏度，测量信号的相对高度，用以判断缺



# HS616e 数字式超声波探伤仪操作说明

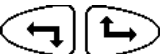


陷的大小，或测量材料的衰减性能等，用分贝表示。

本机型的系统灵敏度由基准 dB 读数和偏差 dB 读数两部分组成。总增益为 110dB。

## 2.2.4.1 手动增益调节

操作：

① 按  键或转动旋钮到内置菜单中的  栏单击旋钮选择调节步进值。按第一次，增益显示区基准 dB 值反显，此时，增益的右上方出现 **0.1** 的字样，表示当前以 0.1dB 步进值调节基准 dB 值。如图 2-2-4 (a) 所示。按第二次，此时增益的右上方出现 **2.0** 的字样，表示当前以 2.0dB 步进值调节基准 dB 值，如图 2-2-4(b)。按第三次，此时增益的右上方出现 **6.0** 的字样，表示当前以 6.0dB 步进值调节基准 dB 值。如图 2-2-4(c)所示。按第四次时，增益显示区的偏差 dB 值反显，此时增益的右上方出现 **0.1** 的字样，表示当前以 0.1dB 步进值调节偏差 dB 值。如图 2-2-4(d)所示。按第五次此时增益的右上方出现 **2.0** 的字样，如图 2-2-4(e)所示。表示当前以 2.0dB 步进值调节偏差 dB 值，如图 2-2-4(f)所示。按第五次此时增益的右上方出现 **6.0** 的字样，表示当前以 6.0dB 步进值调节偏差 dB 值，如图 2-2-4(f)所示。

② 按  键或转动旋钮调节基准 dB 值或偏差 dB 值。例如：当前的基准 dB 值为 80dB,如果以 0.1dB 的步进值增大基准 dB 的值到 100dB,调节  键，使反显出现在基准 dB 栏，增益的右上方出现 **0.1** 的字样，再调节  键或右转旋钮，可产生连续增益调节。直到 100dB。

通道: A01	通道: A01	通道: A01	通道: A01	通道: A01	通道: A01
抑制 00%	抑制 00%	抑制 00%	抑制 00%	抑制 00%	抑制 00%
增益 0.1	增益 2.0	增益 6.0	增益 0.1	增益 2.0	增益 6.0
80.0dB	80.0dB	80.0dB	80.0dB	80.0dB	80.0dB
±0.0	±0.0	±0.0	±0.0	±0.0	±0.0
基准dB 0.1dB 调节	基准dB 2.0dB 调节	基准dB 6.0dB 调节	偏差dB 0.1dB 调节	偏差dB 2.0dB 调节	偏差dB 6.0dB 调节
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)

图 2-2-4

## 2.2.4.2 自动增益调节

操作：




- ① 移动闸门锁定待测回波。
- ② 选择是调节基准 dB 或偏差 dB。操作参见手动增益调节（2.2.4.1 章节）中的操作①。

- ③ 按 **自动增益** 键或转动旋钮到内置菜单中的 **自动增益** 栏单击旋钮，仪器自动进行增益调节，使闸门内的最大回波波幅调节到纵座标的 80% 高度（此高度在参数中可自行设置）。并且在调节过程中回波显示区的右上角有“自动增益”的字样提示，调整完毕后即消失。

\*注：在与波峰记忆功能同时使用时应注意，自动增益是针对当前的活动波形进行调节，而不是对记忆的回波进行操作。另在触发自动增益功能后应保持探头不动，待到仪器将现有波形调整到用户所指定的基准波高后，再来移动探头。

### 2.2.4.3 全自动式增益调节

操作：

按 **参数** 键或转动旋钮到 **参数** 栏单击，进入参数列表，用   键或转动旋钮到 **增益方式** 栏按 **确认** 或单击旋钮将其改为全自动，再按 **参数** 或转动旋钮到  **退出** 栏单击，此时仪器将闸门内的最高反射波自动调节到指定的高度。

注：波形必须高于满刻度的 5%



### 2.2.5 检测范围（零偏 / 平移）的调节


检测人员根据被检测工件的厚度合适的调节检测范围，范围调节不会改变回波之间的相对位置和幅度，本仪器调节的范围为（0~5500）mm（钢纵波）。

操作如下：

- ① 按 **调校** 键或转动旋钮到内置菜单中的 **调校** 栏后单击旋钮进入调校功能菜单。此时范围栏反显。

范 围	零 偏	声 速	K 值
6.73 mm/D	0.58 μs	3056 m/s	2.00

- ② 按   键或转动旋钮进行范围调节。范围值实时显示，表示每小格的值（波形显示区分为 10 小格。当检测范围为 200mm 时，每小格的值为 20mm）。

例如：将当前横坐标的每小格距离为 20mm/D 调节到 40mm/D，按住  键不放或左转旋钮，直到范围数据连续变换到 40mm/D。


 
### 2.2.6 零偏调节(限探头校准用)


零偏调节指的是探头零点的调节。为了准确地对工件缺陷定位，我们必须校正探头的入射零点，通俗地说就是探头的压电晶片到工件表面的距离（包括探头保护膜的厚度和耦

## HS616e 数字式超声波探伤仪操作说明

合剂的厚度)。在本仪器中用时间 (us 微秒) 来表示探头零点的移动距离。

操作:

- ① 按  或转动旋钮到内置菜单中的  栏后单击旋钮进入功能菜单,


再按调校相对应的  键或单击旋钮, 此时, 该栏切换为零偏,

如图 2-2-9 所示。

 
范 围	零 偏	声 速	R 值
6.73 mm/D	0.56 us	3056 m/s	2.00

切换到零偏状态

- ② 按  键来调节零偏的大小。且零偏的时间值实时显示。例如:

当前的零偏值是 0.00us 时, 要使零偏的值调节到 0.56us。就按住  键, 直到数据显示为 0.56us 为止。




**注意:** 探头的零点一旦校准好后, 就不能改变, 否则会影响数据精度。如果真的要改变的话, 会有一个滚动信息提示“已校准, 是否

要改变零偏?”按  键或单击旋钮后, 再进行改变。按其他的键返回即不改变。

### 2.2.7 脉冲移位调节

- ① 调节仪器的脉冲移位, 不会改变回波的相对位置和幅度。最大可调节位移距离不小于 2500mm (钢纵波)。(本仪器中用 us 微秒来表示)。

操作:



- ② 按  进入功能菜单, 再按范围相对应的  键或单击旋钮, 该栏变为 , 如下图所示。

范 围	闸门移位	闸 门	动态回放
10.00 mm/D	41.6 mm	A	

在范围反显时按键或单击旋钮

平 移	声 速	闸 门	动态回放
0.00 us	3056 m/s	A	

切换为平移状态

- ③ 按  键或转动旋钮来调节平移量的大小。且平移的时间值实时显示。例如: 当前的平移值是 0.00us 时, 要使平移的值调节到 0.56us。就按住  键或左转旋钮, 直到数据显示为 0.56us 为止。

## HS616e 数字式超声波探伤仪操作说明

### 2.2.8 声速调节

我们知道，材料声速是探伤中缺陷定位的一个非常重要的参数。材料声速越小，检测的范围就越小（根据  $s = vt/2$ ）。因此，当您输入声速时，检测的范围值也跟着变化，这就为后面的手动校准提供了依据。当您输入某个声速时，仪器自动根据当前的声速来设定采样频率，以达到缺陷的准确定位。

操作：

- ① 按 **调校** 键或右转旋钮到 **调校** 栏单击旋钮进入功能菜单，再按声速相对应的

**声速** 键或转动旋钮到 **声速** 栏单击，此时该栏反显，如下图所示

范 围	零 偏	声 速	K 值
6.73 mm/D	0.56 $\mu$ S	3056 m/s	2.00

- ② 按 **←** 键或转动旋钮调节声速。

注意：按声速相对应的 **△** 键使声速在 5940m/s 和 3240m/s 两者之间切换。

### 2.2.9 “抑制”调节

此功能主要用来抑制杂波即噪音，以提高信噪比。本机型采用热键方式直接控制抑制量的调节，并直接用数字显示被抑制掉的百分比量值。通常抑制数据显示区显示的 00% 表示仪器处于无抑制状态。如图 2-2-5 所示。随着抑制显示量的增加，“抑制”作用已被加入，

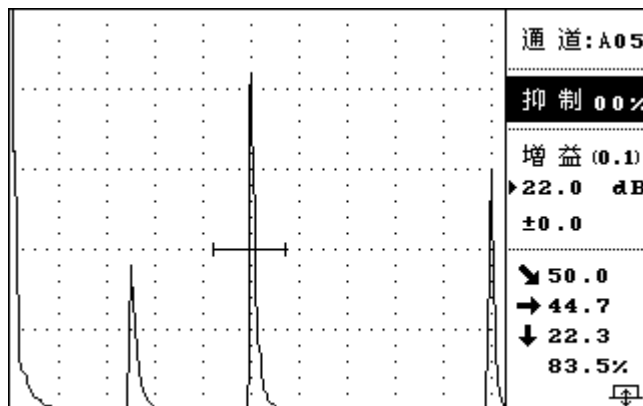


图 2-2-5

这时显示的百分比数值以内的杂波被滤掉，不予显示，而大于百分比数值的回波则不被改变。因此使实际探伤中的信噪比被大大提高。

操作：

- ① 按 **抑制** 键或转动旋钮到 **抑制** 栏，此时抑制栏反显，如图 2-2-6 所示。

通道: 05
抑制 00%
增益 (0.1)
▶ 22.0 dB
±0.0

图 2-2-6

## HS616e 数字式超声波探伤仪操作说明



按   键或转动旋钮，调节抑制量，所显示的百分数即为抑制杂波的高度。最大抑制量为 80%。例如：图 2-2-7 为抑制量 40% 的波形图。




 
图 2-2-7

**注意：**随着“抑制”作用的加大，仪器的动态范围会变小，因此使用完抑制功能后，要及时恢复仪器的无抑制状态（即抑制的百分数调回零）。



## 三、HS616e 的校准操作

### 3.1 开机

HS616e 型数字式超声波探伤仪采用交直流两用供电方式，只要仪器有电源供电，按  键两秒钟左右，直到电源指示灯亮。仪器首先出现“汉威”注册商标，按  键或转轮进行仪器自检，显示如图 3-1-1。



#### 仪 器 自 检


键 盘	.....	O K
存 储 器	.....	O K
综 合 性 能	.....	O K
电 池 状 态	.....	

图 3-1-1

仪器自检通过后，即进入开机界面状态，见图 3-1-2。

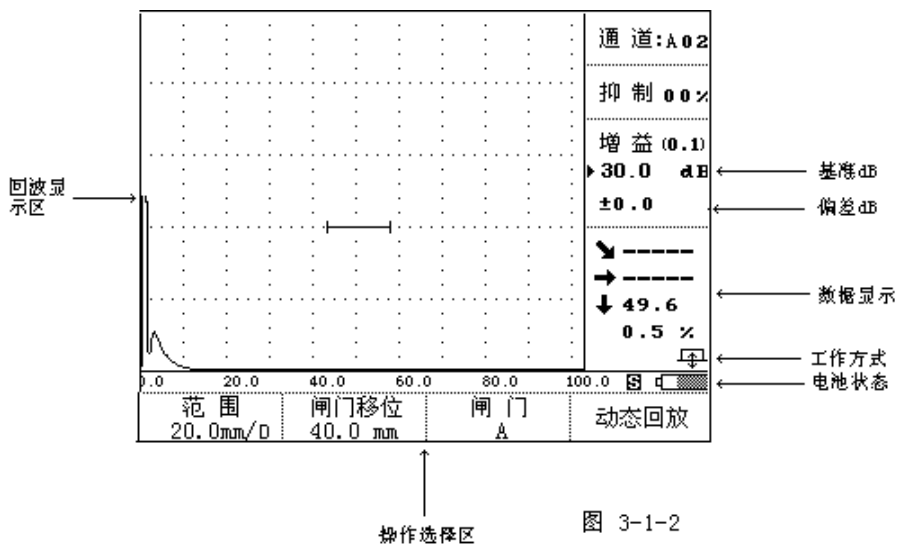


图 3-1-2


为方便起见，本章只介绍“自动调校”的使用方法，以使操作者快捷、准确完成调校过程，体现数字超声的优势。

## 3.2 选择仪器的系统状态

探伤仪的接收系统所处的组合状态的不同适用于不同的检测任务。对于特定的要求，选取某种状态组合，将起优化回波波形，改善信噪比，获得较好的分辨力或最佳的探伤灵敏度的作用。在仪器校准前，可选择最佳组合的接收系统，以提高仪器的校准精度。同时预选好探伤参数通道的选择。

### 3.2.1 探伤参数通道选择

本仪器预置了 50 组探伤参数通道（分别以英文字母 A-E 五组，每组从 1-10 十个通道），工作人员可根据需要修改各通道的参数。按通道键对通道进行选择，此时显示屏上显示通道区

出现反显。按   键或转动旋钮到 **通道** 栏选择通道序号。如图 3-2-1

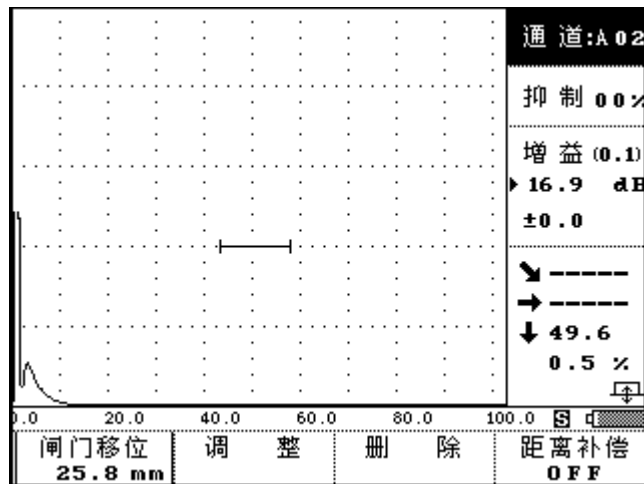



图 3-2-1

### 3.2.2 检波方式选择:

本机设有全检波、正、负检波和射频四种检波方式。对于检测任务来讲，最通常运用的是全检波。但在某些特殊应用中，因其需达到的目的不同，可能选择单极性检波会更有利。对于不同的应用，可选择适当的检波方式，以达到改善分辨力，提高信噪比，增加灵敏度。

**操作:**

- ① 按中文面板 **参数** 键进入参数或右转旋钮到 **参数** 栏单击，进入参数列表。按面板  键或转动旋钮，移动光标到检波方式栏。  
 → 检波方式 ..... 全检波
- ② 按面板键或单击旋钮，选择所需的检波方式。
- ③ 按面板 **参数** 键或转动旋钮到 **退出** 栏单击旋钮返回探伤界面。

## 3.3 仪器调校说明

超声波探伤前必须与相关的探头、试块组合进行调校，以获得探伤条件的基本准备。

HS616e 型的校准是指探头的入射零点的校准和 K 值测量。

本仪器的距离校准操作有两种：设“手动调校”和“自动调校”。“手调”距离校准与常规的模拟探伤仪的距离校准方法相同，由人工一步步操作仪器来实现距离校准。这种校准方法主要是照顾熟悉模拟探伤仪操作人员的习惯。“自动”距离校准是充分发挥了数字式超声波探伤仪的程序控制和数据处理能力，由仪器自动完成最高峰值状况下的入射零点的调节。

本仪器的操作指令方式分为两种：1.面板全中文操作键完成所有功能和探伤的操作；  
2.数码飞梭旋钮完成所有功能和探伤的操作；

本书将对上述两种操作模式同时结合介绍，操作者在开始接触本机使用时，可先用任一种方式来操作，在熟练后也可相互交叉操作使用。

## 3.4 直探头纵波校准

### 3.4.1 入射零点自动校准

为了对被检测缺陷精确定位，在检测前应先作距离校准，以保证探头入射波处在被检体界面零位。为了方便用户，同时也充分发挥数字式探伤仪的程序控制和数据处理能力，由仪器自动实现自动校准操作。下面以 CS-1-5 试块为例，介绍直探头纵波入射零点的自动校准。

 







图 3-4-1



 



**准备：**首先将需使用的探头与仪器连接，将探头放置在试块上，如图 3-4-1 所示

**操作：**

- ① 按 **参数** 键或右转旋钮到 **参数** 栏单击旋钮 进入参数列表，此时按照所选探头的相关参数依次输入。例：按   键或左右转动旋钮将光标移到 **探头频率** 栏按 **确认** 键或单击旋钮进入数字输入状态，使用   键或左右转动旋钮将数字输入，再按 **确认** 或单击旋钮。依照上述步骤，将其它数据依次输入。参数输入完毕后按 **参数** 或右转旋钮移动光标到  **退出** 栏按确认键或单击旋钮退出参数列表
- ② 按 **自动调校** 热键或右转旋到 **自动调校** 栏后单击旋钮，进入自动校准功能，此时，回波显示区的右上角显示“自动校准”的字样。并且依次滚动出下面的相关校准参数：

• 请输入材料声速： **5940** m/s **确认** 或单击旋钮

# 仪器校准

- 请输入起始距离: 50 mm 按   键或左右调节旋钮改为 225mm 按  或单击旋钮
  - 请输入终止距离: 100 mm 按   键或左右调节旋钮改为 450mm 按  或单击旋钮
- 如图 3-4-2 所示。

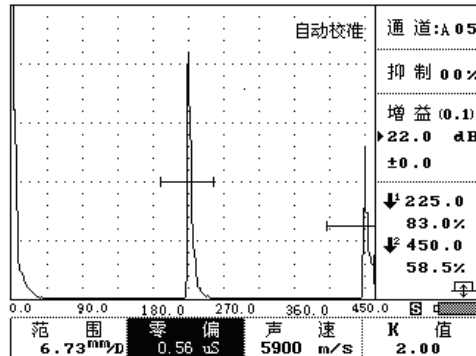



 


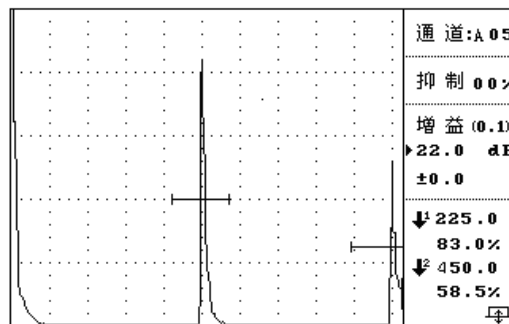
图 3-4-2

(注: 在上述输入过程中, 如发现上一步输入有误, 可按击旋钮退回到上一步重新输入。) 输入相关的校准参数后, 仪器通过计算处理相关参数。并且将检测范围改成输入的终止距离。根据输入的起始距离和终止距离计算出闸门的起始位置。

- ③ 将探头放置在试块上深度为 225mm 位置, 观测屏幕上回波显示位置, 如有波形超出满刻度, 则按  键或右旋转旋钮到自动增益栏, 单击旋钮即可, 此时波形会下降到满刻度 80% (注此幅度可自设定), 当屏幕上大平底两波反射回波均出现在屏幕以内后, 按  或  键, 或右旋转旋钮移到  栏, 单击旋钮后仪器开始自动校准, 此时手按住探头不动, 直至自动校准完毕
- ④ 校准完之后, 滚动出一个提示信息。

“自动校准完毕!” 按  或单击旋钮结束校准工作

如图 3-4-3 所示。当由于其他原因而导致校准不出来的话, 就会有相关的信息提示, 如: “闸门未锁定波, 无法校准!!”





自动校准完毕

图 3- -3

## 仪器校准

- ⑤ 为使得回波在双闸门内，调节增益、零偏。此时用户不能再改变检测范围了，否则会影响校准结果。如果用户认为无须调节时可以省略这一步的操作。
- ⑥ 如需要更改输入的相关校准参数，必须重新校准。此时仪器会提示您

“已校准过，是否要进行调校？”

用户按  键或单击旋钮，再重复①②操作即可。如果无须再进行校准，则按  键或单击旋钮退出。

### 3.4.2 直探头 AVG 曲线制作




本仪器中给用户提供了 AVG 曲线铸锻件探伤功能，用户可根据探伤范围制作出相应长度的 AVG 曲线，作了曲线后，仪器能根据缺陷波和曲线之间的关系自动算出缺陷的当量直径即  $\Phi$  值。

制作 AVG 曲线有多种方法，本机内根据波形采样对象的不同分为大平底采样和平底孔采样两种方法

**大平底采样：**此方法可用于缺少标准试块或只有现场实物采样时使用，只需找出试块或实物的大平底反射回波作为采样点即可制作 AVG 曲线。

**平底孔采样：**此方法适用于试块齐全，有标准平底孔的用户制作，以相同大小不同深度的平底孔来采样制作。

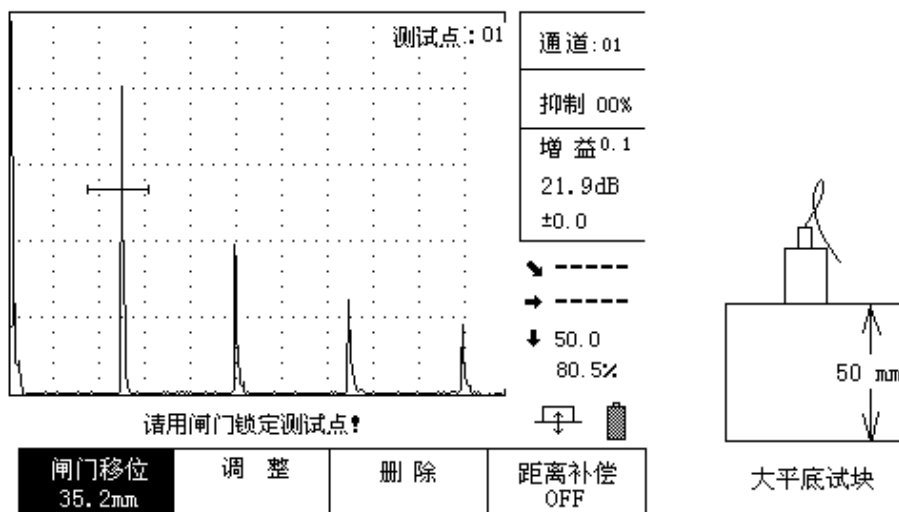
两种方法除采样对象不同外，其制作方法完全相同，下面以大平底采样法为例讲述直探头 AVG 曲线的制用流程。

准备若干厚度不同的大平底试块或实物试块。按  进入曲线功能，按  对应的 ，仪器下方出现提示：



 

请选择制作对象：大平底



仪器提示：请使用闸门锁定测试点！提示信息消失后进入波形采样阶段。如图



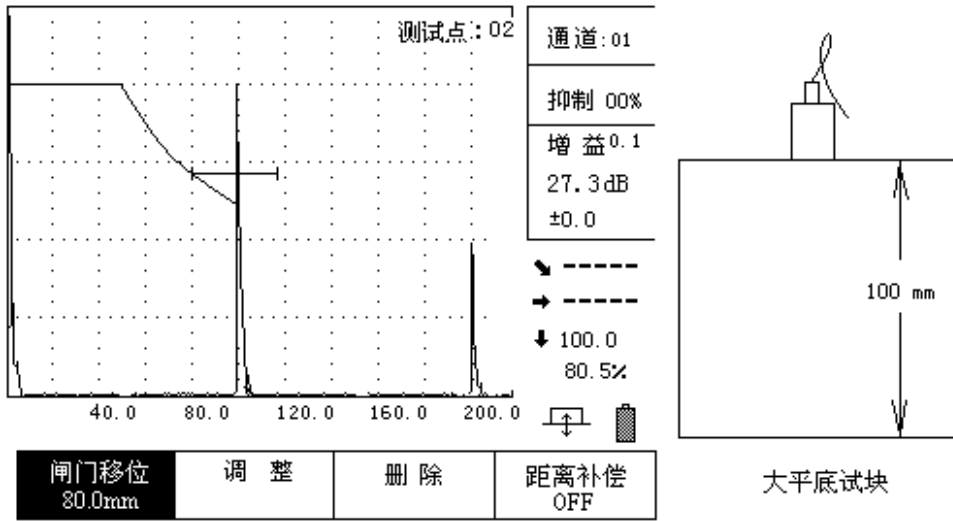
屏幕右上角显示“测试点：01”并闪动，将探头放在其中一个大平底试块上，观察其回波，

按   键移动闸门套住一次回波，按  将波形调整到满屏的 80% 高度，按 

# 仪器校准

锁定回波峰值，按 **确认** 结束该点的采样。

此时屏幕右上角的提示变为“测试点：02”并闪动，如图



按照上述方法，将探头依次放在每个试块上找出大平底的最强反射并用闸门套住一次回

波，按 **自动增益** 将波形调整到满屏的 80% 高度，按 **波峰记忆** 锁定回波峰值，按 **确认** 结束该点的采样。

最后一点采样完成后，再按一次 **确认** 仪器出现提示：确定完成曲线吗？按 **确认** 结束曲线制作，按其它任意键返回继续制作曲线。确定结束后，将绘制出整条曲线。在制作曲线过程中若对上

一个采样点重新制作可按屏幕下方 **调整** 栏对应的 **删除** 键，删除上一个记录的采样点重新采样。

曲线完成后将得到一个平底曲线，在探伤过程中根据标准可以在仪器中设置一条  $\Phi$  值曲线，操作如下：

按 **参数** 进入探伤列表，按 **左箭头** **右箭头** 键将光标移动到进入 **曲线  $\Phi$  值** 栏，此处共可设置三条  $\Phi$  值曲线根据需要进行设置。例如，探伤时以  $\Phi 4$  mm 为探伤标准，则按 **确认** 进入曲线  $\Phi$

值输入，按 **左箭头** **右箭头** 键将初始值改为 4 mm，再按 **确认** 如图。

探伤参数

→ 曲线 $\Phi$ 值.....	0	mm
曲线 $\Phi$ 值.....	0	mm
曲线 $\Phi$ 值.....	0	mm
表面补偿.....	0	dB

探伤参数

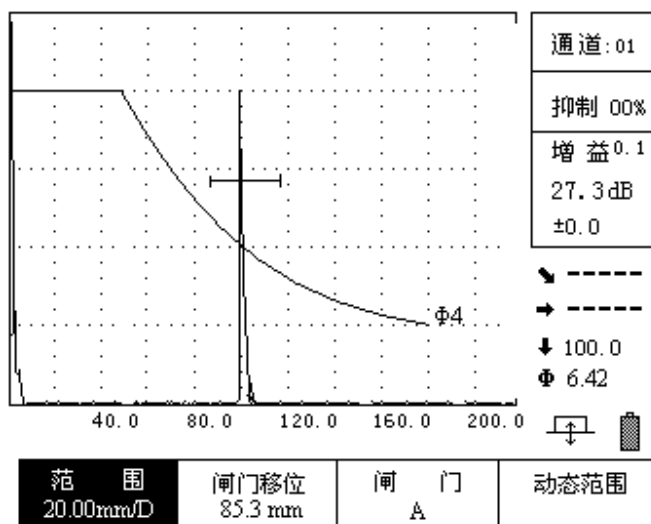
→ 曲线 $\Phi$ 值.....	4	mm
曲线 $\Phi$ 值.....	0	mm
曲线 $\Phi$ 值.....	0	mm
表面补偿.....	0	dB

按 **参数** 返回探伤界面，可看到屏幕上出现一条相应的  $\Phi 4$  曲线，按 **增益** 键，再按

## 仪器校准



键将曲线调整到合适的高度，即可进行探伤，探伤过程中发了缺陷波，仪器不仅能显示出缺陷的深度还能根据波形与曲线的相对关系算出该缺陷的当量 $\Phi$ 值。



### 3.5 斜探头横波自动校准

对于横波斜探头接触法检测而言，在执行任何检测任务前做距离校准是必不可少的程序。商用斜探头的类型众多，结构尺寸各异，对不同的检测对象要求的K值不同，因而在楔块中的声程的大小也不一样，即对每个横波斜探头都要测量它的入射点，确定零偏值。斜探头在使用过程中随着楔块的磨损，经过一段使用后也要重新校准。

下面以 CSK-1A 标准试块为例如图 3-5-1 所示，介绍斜探头的校准程序。

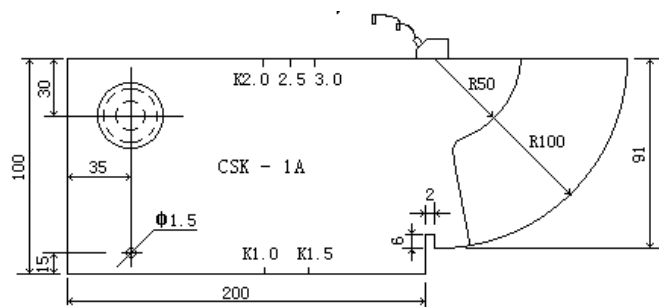


图 3-5-1


 

#### 3.5.1 斜探头横波入射零点自动校准

操作:

 
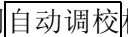
1. 将探头与仪器连接好，如上图所示将探头放置在 CSK-1A 试块上。

 

 
2. 按 **参数** 键或右转旋钮到 **参数** 栏单击，进入参数列表，按 键或转动旋



## 仪器校准

钮将光标移到探头类型栏，按  或单击旋钮将探头类型改为斜探头。（如果参数中探头已经是斜探头类型，则无需改变）按  键或转动旋钮到  栏单击，返回探伤界面。



### 3. 进行自动校准

 

- ① 按  热键或右转旋钮到  栏，单击旋钮，进入自动校准功能，此时，回波显示区的右上角显示“自动校准”的字样。并且依次滚动出下面的相关校准参数：

 

- 请输入材料声速： **3240** m/s 按  或单击旋钮
- 请输入起始距离： **50** mm 按  或单击旋钮
- 请输入终止距离： **100** mm 按  或单击旋钮



\*注：相关校准参数滚出后按  键或单击旋钮进入，按  键或

左右调节旋钮输入该参数的大小。再按  键或单击旋钮进入下一个校准参数。

- ② 输入相关的校准参数后，仪器通过计算处理相关参数。并且将检测范围改成输入的终止距离。根据输入的起始距离和终止距离计算出闸门的起始位置。
- ③ 将斜探头放置在 CSK- I A 试块的 R50 和 R100 的圆心处，来回移动探头，直到 R50 和 R100 的反射回波同时出现在波形显示区内。此时寻找 R100 弧面最高反射回波，（如果波形不在屏幕内时可按范围对应的  键或单击旋钮，使  变为

，按  键或左右调节旋钮将波形移动到屏幕内，当回波高度超

出满刻度时可按  键或右转旋钮到  栏单击旋钮反复上述直至确定最高反射波，此时看 R50 弧面的回波是否在屏幕上高于 10%。若低于此高度，可将探头平行地向 R50 的弧面横向移动，直至 R50 的弧面回波高度在满刻度的 10% 以上。

- ④ 再按  键或者  键或右转旋钮到自动调校栏单击开始自动校准。校准完之后，滚动出一个提示信息。

**“自动校准完毕！”**



当由于其他原因而导致校准不出来的话，就会有相关的信息提示，如：



**“ 闸门未锁定波，无法校准!! ”**

- ⑤ 完毕后手仍固定探头不动，用钢尺测量探头前端到 CSK-1A 试块 R100 端边的距离 X，然后用 100-X 所得到的数值就是探头的前沿值。按参数键或右转旋钮到参数栏，

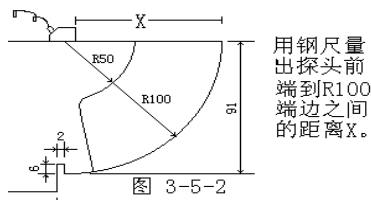


# 仪器校准

单击旋钮进入参数列表,用   或左右调节旋钮将光标移动到探头前沿栏

按确认键或单击旋钮进入参数修改状态,使用   或左右调节旋钮将前沿值输入后,按确认或单击旋钮完成参数修改。最后按参数键,或左右转动旋钮将光标移动到

退出栏单击旋钮返回探伤界面。如图 3-5-2 所示

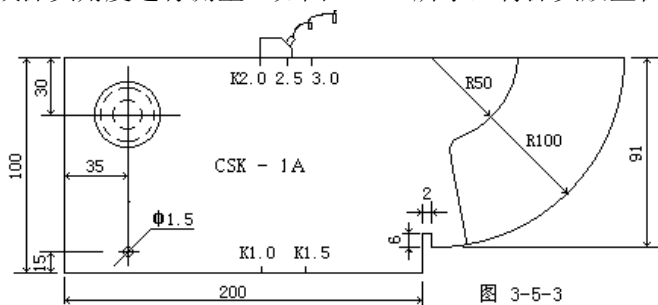


➔ 探头前沿 ..... 10.0 mm 将探头前沿值改为实测数值


 
## 3.5.2 斜探头“K”值测量

测 K 值或探头角度功能只对斜探头而言。横波斜探头的标称方式有三种：一是以纵波入射角  $\alpha_L$  来标称；二是横波折射角  $\beta_s$  来标称；三是以  $K = \tan \beta_s$  来标称。本仪器采用后两者。每只商用探头都有一组数据符号来说明它的“身份”。例如：标识为 2.5P13×13K2-D 的探头，从标识上就可以看出它是一只斜探头，K 表示斜率，其值为 2， $\beta_s=63.4^\circ$ ，所用晶片尺寸为 13×13mm 的方片，频率为 2.5MHz。对于商用探头的标称值，特别是 K 值都与实际值有一定的误差。为了在检测时精确定位缺陷的距离，所以在入射点校准后必须测 K 值或探头角度。

本机型的 K 值或探头角度测量，充分使用了数字仪器的数据处理能力。可利用标准试块上的有效已知孔。采用孔径直接输入方式，仪器根据孔径输入值自动计算补偿量，完全消除了由孔径带来的深度和声程误差，使测量的 K 值或角度准确可靠。本仪器测量 K 值或角度简单方便，利用对已知孔径和孔径中心距离 H（离探头放置的一面）的孔进行测量。调节 K 值或探头角度，使得数据显示区的垂直距离的值等于孔中心距离时，此时的 K 值或探头就是此斜探头的 K 值或探头角度。下面就利用 CSK-1A 标准试块的  $\phi 50$  的孔为例（孔径为  $\phi 50$ ，离探测面的垂直距离为 30mm）对 K 值或探头角度进行测量。如图 3-5-3 所示，将探头放置在试块上。



### 操作：1. 手动测试 K 值


① 按  键或右转旋钮到  栏单击调校,进入功能菜单,将范围调整到合适的值。

使得  $\phi 50$  孔的回波在显示区内。用   键或左右调节旋钮使闸门锁定此回波,

# 仪器校准

将波高调节到 80%左右（按 **自动增益** 键或转动旋钮到 **自动增益** 栏单击）。按 **波峰记忆** 键或右旋转钮到 **波峰记忆** 栏进入峰值搜索状态，前后移动探头使得此回波达到最大波幅。


当达到了最大波幅时，按住探头不动，再按 **波峰记忆** 键或右旋转钮到 **波峰记忆** 栏退出峰值搜索。



- ② 按 K 值相对应的  键或旋转旋钮到 **K 值** 栏单击旋钮，此时该栏反显。如图 3-5-4 所示。同时滚出测量 K 值的相关信息：

范 围	零 偏	声 速	<b>K 值</b>
6.73 mm/D	8.56 $\mu$ S	3056 m/s	2.00

图 3-5-4

- 请选择 K 值测试方式 手动 **确认** 或单击旋钮
- 请输入测试孔孔径：50.0 mm 用   键或左右调节旋钮将参数改为 50 **确认** 或单击旋钮

再按 K 值相对应的  键，此时就进入探头角度的调节。

- ③ 按   键或左右转动旋钮来调节 K 值或探头角度。同时观察数据显示区的垂直距离显示。当垂直距离为 30mm 时，此时的 K 值或角度就是此斜探头的 K 值或探头角度。如图 3-5-5 所示。

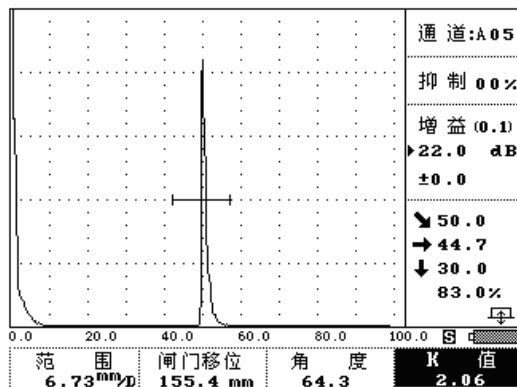




图 3-5-5


注：如果知道探头 K 值或探头角度，用户也可以在参数列表中直接输入。

## 2. 自动测试 K 值

- ① 按 **调校** 键或右旋转钮到 **调校** 栏单击旋钮，将范围调整到合适的值。使得  $\varnothing 50$  孔的回波在显示区内。按   键或左右转动旋钮使闸门锁定此回波，将波高调节到 80%



# 仪器校准

左右（利用自动增益功能）。按 **波峰记忆** 键或右转旋钮到 **波峰记忆** 栏进入峰值搜索状态，前后移动探头使得此回波达到最大波幅。当达到了最大波幅时，按住探头不动，再按 **波峰记忆** 键或右转旋钮到 **波峰记忆** 栏退出峰值搜索状态。



② 按 K 值相对应的  键或旋转旋钮到 **K 值** 栏单击旋钮，此时该栏反显。如图 3-5-6 所示。同时滚出测量 K 值相关的信息：

范 围	闸门移位	角 度	<b>K 值</b>
6.73 mm/D	155.4 mm	64.3	2.06

图 3-5-6

• 请选择 K 值测试方式 手动 用   或转动旋钮  
提示信息变为：

• 请选择 K 值测试方式 自动 按 **确认** 或单击旋钮

• 请输入测试孔孔径: **50.0 mm** 用   键或左右调节旋钮将参数改为 50mm  
按 **确认** 或单击旋钮

• 请输入测试孔深度: **30.0 mm** 用   键或左右调节旋钮将参数改为 30mm  
**确认** 或单击旋钮（如果显示的数值与实际数值相符则无需改动）

③ 此时如果已找到该测试孔的最高回波，则按 **确认** 键或转动旋钮到 **确认** 栏单击旋钮仪器将自动计算 K 值。如图 3-5-7。并在屏幕下方出现提示：

• 所测为 K 值: **X.XX**

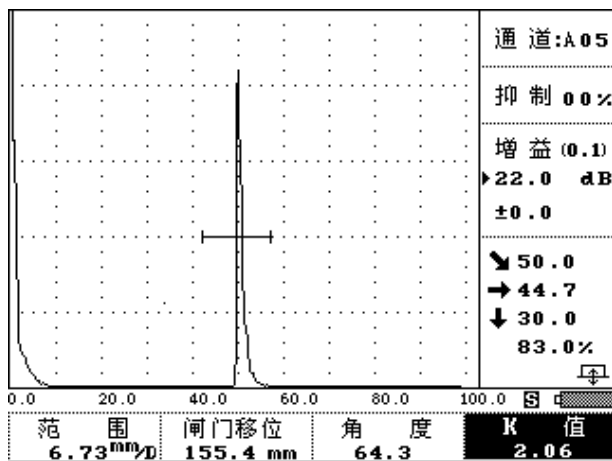


图 3-5-7

按 **确认** 或单击旋钮退出自动 K 值测试状态。

## 3.6 距离—波幅曲线的应用

距离—波幅曲线是一种描述反射点至波源的距离、回波高度及当量大小间相互关系的曲线。大小相同的缺陷由于距离不同，回波高度也不相同。因此，距离—波幅曲线对缺陷的定量非常有用。本仪器可自动制作距离—波幅曲线（DAC 曲线）。

### 3.6.1 进入曲线制作功能菜单

操作：

按 曲线 键或右转旋钮到 曲线 栏，进入曲线制作功能菜单。如图 3-6-1 所示。

 
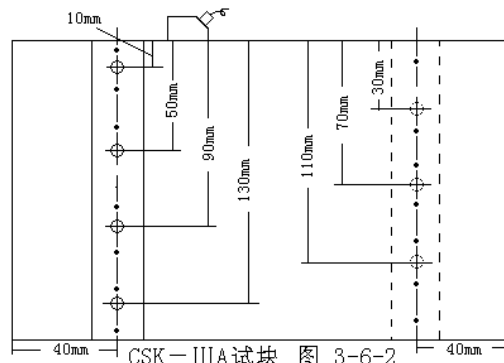


图 3-6-1

### 3.6.2 曲线的制作

操作：

- ① 在曲线制作子功能菜单中，按 制作 相对应的 △ 键或单击旋钮，此时该栏反显，同时滚出一个提示信息：**请用闸门锁定测试点！** 信息消失后 制作 变为 闸门移位，（此时按其对应的 △ 键或单击旋钮可对 闸门移位 和 范围 两种功能进行切换便于曲线制作中调节闸门位置和范围的选择。）在回波显示区的右上角显示当前的测试点。且测试点后面的数闪动。如图 3-6-3 所示。（注意：在制作曲线时，是单闸门操作，闸门不能上下移动，只能左右平移）下面我们就用 CSK—IIIA 试块来制作 DAC 曲线。（注 AVG 曲线制作方法与 DAC 曲线制作方法相同，选择相应的探头及试块即可）




 
- ② 选择测试点：  
将探头放置在 CSK—IIIA 试块上，如图 3-6-2 所示，对准第一个测试孔（10mm 深


## 仪器校准

的孔)，移动探头直到找出最高波回波。使用  键或左右转动旋钮移动

门锁定此回波，按  键，或右转旋钮到  栏单击，把该回波的幅度调到

80%左右。再按  键锁定闸门内的最大回波（测试点后面的数字固定不闪烁时，

表示以锁定回波）；再按  键或右转旋钮到  栏单击，完成该点的测试。此时显示的测试点后的序号自动向后顺延，并闪烁，表示进入下一个测试点的采样。按照上面的步骤锁定下一个测试点（20mm、30mm、40mm……）。依照以上方法逐点采样。

- ③ 制作波幅曲线的测试点最少要选择两个或两个以上，最多只有十个测试点可供选择。当您选择完测试点后，在新的测试点序号闪烁时，直接按  键结束测试。同时仪器将针对刚才被选择的测试点自动的连接成一条平滑的曲线。

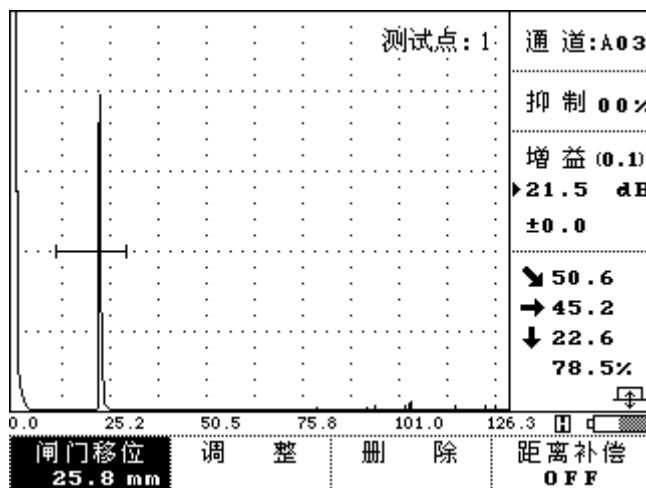



 





图 3-6-3

- ④ 对于 DAC 曲线来说此时得到的曲线是  $\varnothing 1 \times 6\text{mm}$  的基准线，根据探伤要求不同还需要根据相关标准来输入参数，从而得到探伤时所需要的三条曲线。按  键或右转旋钮到  栏单击旋钮 进入参数列表，用  或左右调节旋钮将光标移动到  栏按确认键或单击旋钮进入参数修改状态，使用  或左右调节旋钮将数值输入后，按确认或单击旋钮完成参数修改。依照以上方法依次输入定量、判废、表面补偿的标准数值。最后按参数键，或左右转动旋钮将光标移动到   栏单击旋钮返回探伤界面。

# 仪器校准

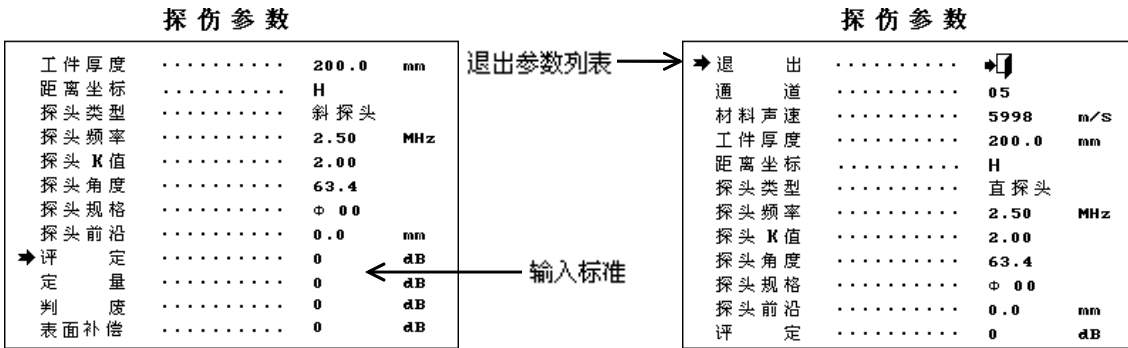


图 3-6-4

图 3-6-5

### 3.6.3 曲线的调整

如果用户对已制作出的波幅曲线稍有拐点时，可利用调整功能做局部的调整。

**操作：**在制作波幅曲线后（如果没有制作波幅曲线的话，仪器将会提示：**没有做波幅曲线!!**）。

- 按 **曲线** 键或右转旋旋钮到 **曲线** 栏单击先进入曲线制作功能菜单，按调整相对应的 **调整** 键或转动旋旋钮到 **调整** 栏单击进入曲线调整功能，此时该栏反显，同时波幅曲线的第一个测试点上显示一个大三角形。在回波显示区的右上角显示：**测试点：1** 的字样，说明此点被选定为调整点。如图 3-6-6 所示。

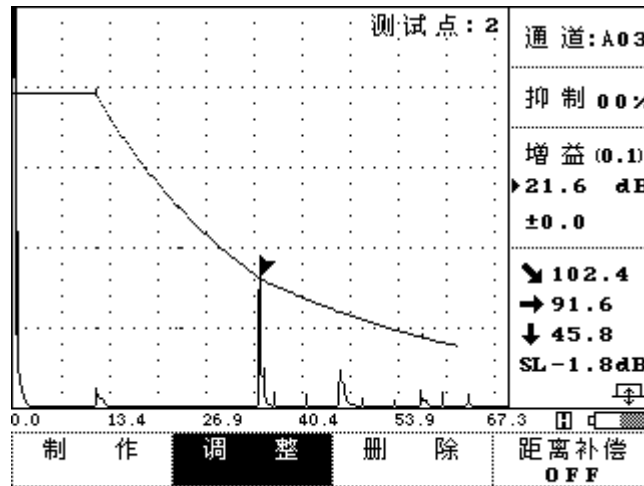



图 3-6-6


- 测试点的选择：

再按调整相对应的 **调整** 键或单击旋旋钮时，可选择其它的测试点来做调整点，被选择的测试点上显示一个大三角图形。当选择到最后一个测试点时，再按 **调整** 键或两次单击旋旋钮，又回到第一个测试点，如此反复。

③ 调整:

当选定某一个测试点后,按  键或左右转动旋钮来调整此测试点的波幅曲线的高度。


 


④ 退出调整:

当对想要的测试点调整完后,按  键或按击旋钮退出调整子功能,并保存调整后的曲线数据。

### 3.6.4 曲线的删除

当用户删除已制作的波幅曲线,或者想重新制作曲线时,就要利用曲线的删除功能(如果没有波幅曲线的话,提示:没有做波幅曲线!!)。

操作:

按  键或右转旋旋钮到  栏单击先进入曲线制作功能菜单,再按删除相对应的  键或转动旋旋钮到  栏单击旋旋钮,进入曲线删除子功能,该栏反显。如下所示。同时滚动出

 





 


图 4-7


 
提示信息: **确定要删除波幅曲线吗? --**。连续按两次  键或两次单击旋旋钮,即可删除该波幅曲线。如果用户不想删除的话,就按  键或按击旋旋钮退出。

### 3.6.5 曲线的声响报警

#### 3.6.5.1 单闸门的曲线声响报警

在检测过程中,按  键或转动旋旋钮到  栏单击打开报警功能,同时在电池图标的上面出现喇叭形的图标。(默认状态下,声响不报警,且没有喇叭图标显示) 用闸门锁定缺陷回波,闸门内的缺陷回波高于曲线高度时,仪器就会连续发出“嘀嘀嘀”的报警声,告诉发现超标缺陷。如要关闭报警功能,再按一次  键或转动旋旋钮到  栏单击即可,此时电池的上方出现不报警的图标,延时几秒钟就消失。

#### 3.6.5.2 双闸门的曲线声响报警

在检测过程中,按  键或转动旋旋钮到  栏单击打开报警功能,同时在电池图标的上面

## 仪器校准

出现喇叭的图标。(默认状态下, 声响不报警, 且没有喇叭图标显示) 把闸门 A 锁定缺陷回波; 闸门 B 锁定底面回波, 并把闸门 B 的高度调到底面回波的峰值处。移动探头检测缺陷时, 当闸门 B 内的底面回波的幅度低于闸门 B 的高度是, 即产生失波状态, 可能是未耦合好, 这时仪器会发出报警声。当闸门 B 内的底面回波幅度高于闸门 B 时, 而且闸门 A 内的缺陷回波幅度超

过曲线高度, 仪器也发出报警声, 发现超标缺陷。如要关闭报警功能, 再按一次 **报警** 键或转动旋钮到 **报警** 栏单击即可, 此时电池的上方出现不报警的图标, 延时几秒钟就消失。

### 3.6.6 距离补偿的应用

超声波在工件中传播时, 其声能量总是随着传播距离的增大而逐渐衰减的。对较大型工件或衰减较大的材料探伤时, 往往要求仪器有较大的接收灵敏度才能发现工件中的小缺陷信号。但当仪器的灵敏度太高时, 近表面的晶界反射和探头杂波会很高, 这会造成近场盲区的增大。为克服这对矛盾, 本仪器设计了距离补偿功能, 即在近场分辨能力不受影响的情况下, 只对远距离的信号进行灵敏度补偿, 从而大大地提高了仪器对远距离缺陷的发现能力。使用距离补偿功能前, 必须先作好距离波幅曲线。

操作步骤:

- ① 曲线制作完成后, 按 **参数** 键或转动旋钮到 **参数** 栏单击, 进入参数列表, 用

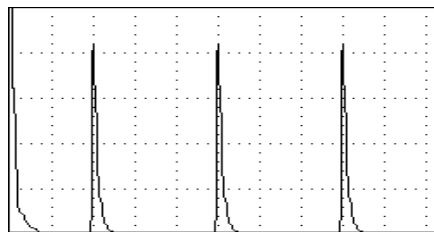


或左右转动旋钮到距离补偿栏, 按 **确认** 或单击旋钮打开距离补偿功能

制作	调整	删除	距离补偿 OFF
制作	调整	删除	距离补偿 ON

再按相对应的  键或单击旋钮后打开

- ② 如图 3-6-7 可以看到打开距离补偿后, 仪器自动将曲线范围内远距离的回波增益到与曲线的第一个回波相近的高度。



3-6-7

- ③ 重复操作步骤①即可关闭距离补偿。



## 四 探伤辅助功能应用

探伤的目的是判定被检测工件中缺陷的位置和大小，进而分析缺陷的性质。为了量化的准确性，除了上章讲的调校外，本仪器提供了一些相应的辅助功能，同时作为数字型仪器对于各种回波信号、数据设计了相关的数字处理及管理功能。

### 4.1 声响报警的应用

- ① 在扫查过程中如需要声响报警的话（默认状态下，声响不报警，且没有喇叭图标

显示），按 **报警** 键或转动旋钮到 **报警** 栏单击打开报警功能，同时在电池图标的上面出现喇叭的图标。此时当闸门内的缺陷回波高于闸门高度（设定阈值）时，仪器就会连续发出“嘀嘀嘀”的报警声，警告发现超标缺陷。如要关闭报警功能，

再按一次 **报警** 键或转动旋钮到 **报警** 栏单击即可，此时电池的上方出现不报警的图标，延时几秒钟就消失。

- ② 在双闸门状态下，当闸门 B 内的底波幅度低于闸门 B 的高度（设定阈值）时，仪器就会连续发出“嘀嘀嘀”的报警声，当闸门 B 内的底波幅度高于闸门 B 的高度，闸门 A 内的缺陷回波幅度超过闸门 A 的高度时，仪器也就会连续发出“嘀嘀嘀”的报警声，警告发现超标缺陷。

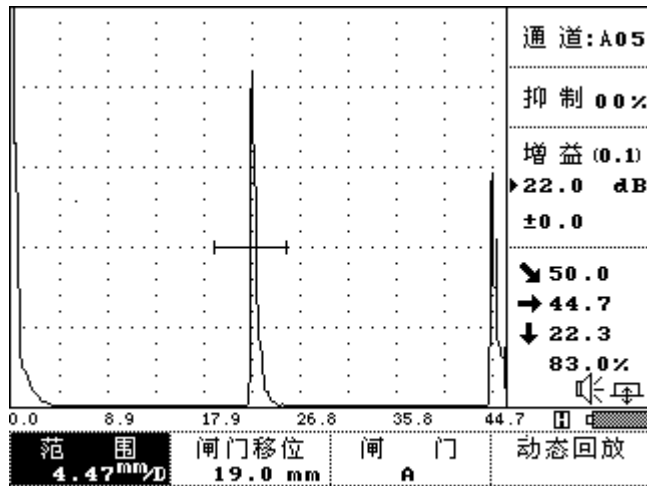


图 4-1-1

### 4.2 电路调节功能

在本机参数中，设置了电路软件开关，可用于对发射电路进行调节从而满足不同的探伤要求。

- 1 “**阻抗匹配**”按参数键进入参数进入菜单；

按键盘上下键或转动旋钮，将光标调节到“**阻抗匹配**”栏；

按确认键，可调整其数值，100、150、200、500 四档可调，匹配阻抗值越高灵敏度可相应提升，反之则分辨率可提升，可根据探伤要求选择不同的阻抗

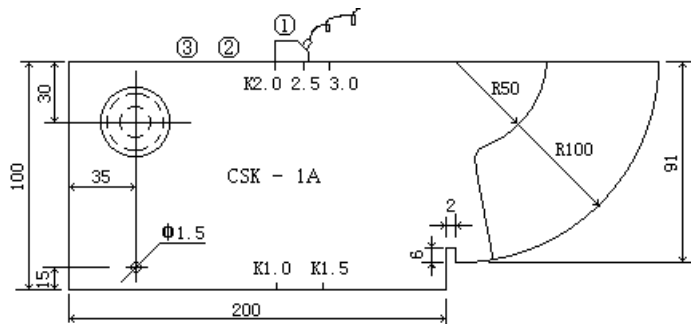
## 探伤功能应用

- 2 “发射电压”按参数键进入参数菜单；  
按键盘上下键或转动旋钮，将光档调到发射电压栏；  
按确认键，可调整其数值，200、400、600、1000V 四档可调，电压越大，发射强度越高，适用于远距离探伤要求，但注意一些小晶片探头不可选择过高的发射电压，以免高频激励导致探头损坏。
- 3 “实时时钟显示”，按“参数”键进入参数菜单；  
按上下方向键或转动旋钮，将光示调节到时间栏；  
按确认键可进行时分秒的调整，调节好后可自动行走，随时记录探伤时间
- 4 “脉冲宽度”，按参数键进入参数菜单；  
按左右方向键或转动旋钮，将光移动到脉冲宽度栏；  
按确认键，再按方向键可调其数值，100nS~300nS 无极调控，根据探头频率选择，当脉冲宽度为探伤频率  $f$  为以下关系式时灵敏度会有所提高： 脉冲宽度 =  $1/2f$   
例如：2.5MHz 探头探伤，脉冲宽度调整为 200nS，灵敏度较其它时候会提高 3~4dB

### 4.3 包络功能

包络功能主要对斜探头而言，用来记录变化的伤波峰点的轨迹图。根据所描绘出来的轨迹线应用于对缺陷的定性分析。

如图 4-3-1 所示，探头在不同的位置，所反射的回波高度和距离也不同，当探头从①移到③处，在屏幕上的回波幅度应该从低→高→低变化，并留下不同幅度的峰点组成一个新的曲线，我们称此曲线为包络线。下面就以上图的装置。我们以 $\phi 50$ 孔为例扫查其包络线。



操作：

- ① 在扫查状态下，按 **包络** 键或转动旋钮到 **包络** 栏单击旋钮进入包络功能。并在回波显示区的右上角显示“包络”字样。
- ② 移动探头，观察最大波的高度，轻轻移动探头（探头用力均匀，平行移动），随即屏幕上会显示出由“回波峰值点”组成的轨迹线。
- ③ 按 **包络** 键或转动旋钮到 **包络** 栏单击旋钮退出包络功能。

### 4.4 存储波形数据

#### 4.4.1 存入子功能

## 探伤功能应用

存入子功能对波形显示区所有的波形图及相关参数可进行存储。本机可存储 1000 幅波形图，编号为 1~1000。存储区编号可由仪器自动递增给出，或由用户任意选择。当选择的存储区编号内已存有数据时，仪器将会有信息提示。

操作：

- ① 在回波显示区显示出要存入的波形（可以在检测的过程中或者在以后介绍的静态的情况下都可以存入）。

- ② 按 **伤波存储** 键或转动旋钮到 **存储** 栏单击，滚出一条信息：

“请输入存储号： 0001 **确认** 或单击旋钮

如图 4-4-1 所示，您可以用 **←** **→** 键或转动旋钮对存储号进行修改，

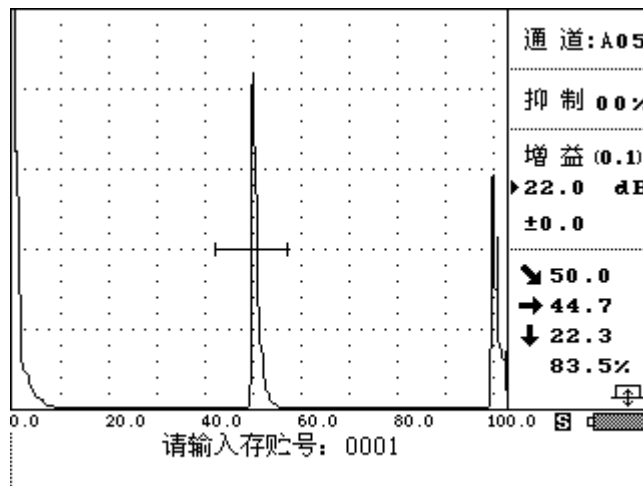


图 4-4-1

此时回波已被冻结。当选择好存储号后，再按 **确认** 或单击旋钮将波形数据及有关参数存入到该存储号中。当该存储号中已存有数据时，滚出一个提示信息：

“已存有数据，要覆盖吗？”

这时，如果你要覆盖的话，就按 **确认** 键或单击旋钮进行覆盖；否则，就按 **△** 键或按击旋钮退出。

**注：射频波只能存储在前 500 幅。**

### 4.4.2 读出子功能


读出子功能用于读出已存入机内的存储区的波形图及相关参数，供用户重新读数和打印探伤报告或将存储区的波形图及相关参数传送给微机（PC）。

操作：

- ① 按 **输出** 键或转动旋钮到 **输出** 栏单击进入输出功能菜单，按 **读出** 对应的 **△** 键或

## 探伤功能应用

单击旋钮，此时读出栏已经反显，表明已进入了读出子功能。按   键

或转动旋钮输入要读出的存储区号后，按  键或单击旋钮读出。仪器将该读出号的数据和波形显示在屏幕上。并在屏幕右上角显示编号。如图 4-4-2 所示。

如果该读出号中没有数据的话，就滚出提示信息：

“此读出号无数据!!”

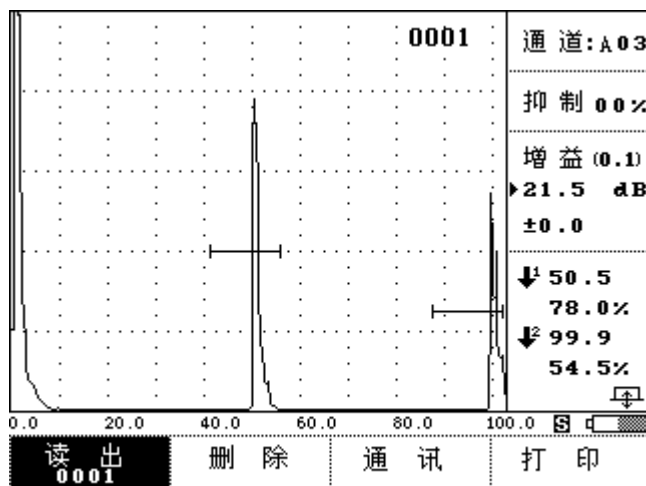






图 4-4-2

### 4.4.3 删除子功能




在输出功能菜单中的“删除”子功能，可删除一个指定存储号内的波形及相关参数。删除后的存储区可重新存入新的波形数据。既可单幅删除，也能连续删除

操作：



按  键或转动旋钮到  栏单击进入输出功能菜单，再按删除相对应的  键或转动旋钮到  栏单击，此时该栏反显。如图 4-4-3


所示。此时信息提示区显示：

请输入删除号：0001

按   键输入要删除的起始号，再按  键出现要删除的终止号：

请输入删除号：0001 -- 0001

再按   键或转动放钮进行输入。如果要删除一个删除号，必须使得删除的

起始号和终止号相等。再  进行删除。同时滚出提示信息：

确定要删除吗？



再按  键或单击旋钮彻底删除。所以用户用这功能时要特别小心。要是不想删除，可按除了  键或按击旋钮退出。



 
 
图 4-4-3

## 4.5 动态记录与回放

HS616e 可以在检测现场实时动态记录特性回波，以便给检测人员事后来识别、分析缺陷的性质。也可动态记录一些特定的缺陷回波，方便对特征性的波型进行识别和示范。

### 4.5.1 动态记录扫查回波

操作：

- ① 按  键或转动旋钮到 **扫查** 栏单击旋钮进入检测状态后，再按  键或转动旋钮到 **动态记录** 栏单击，仪器滚出提示输入信息，如图 4-5-1 所示：

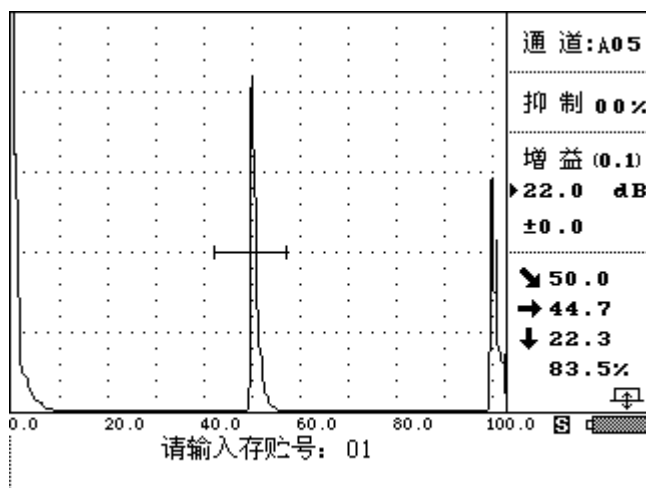


 


图 4-5-1

- ② 使用   键或转动旋钮输入动态记录的存储号后，按  键或单击旋钮确认。仪器进入动态记录状态，并同时滚出提示信息：



**开始记录数据！**

**注意：** 如果选择的存储号内已存有数据，仪器将滚出提示信息：

已存有数据，要覆盖吗？

## 探伤功能应用

按 **确认** 键或单击旋钮则开始存贮数据；按除键或按击旋钮则退出动态记录状态。


- ③ 随着小磁盘图标  不断闪烁，前后移动探头寻找缺陷波，仪器动态开始记录您寻找缺陷波的过程，记录时间为 1 分钟。仪器的蜂鸣器连响两次，并且闪烁的小磁盘图标  消失，则表示动态记录完毕。并滚出提示信息：

- 正在存贮数据
- 动态数据存贮完毕

注释：动态记录 A 扫缺陷波和动态记录纵向裂纹高度测量共用 10 组存贮区，每组存贮区可存贮时长为一分钟的动态记录。在动态记录过程中如要退出状态，可按动态记录键或转动旋钮到动态记录栏单击退出

### 4.5.2 动态回放扫查回波

操作：

- ① 按 **闸门** 键或转动旋钮到 **扫查** 栏单击旋钮进入检测状态后，再按与动态回放栏相对应的  键或转动旋钮到 **动态回放** 栏单击旋钮，仪器滚出提示输入信息：如图 4-5-2 所示

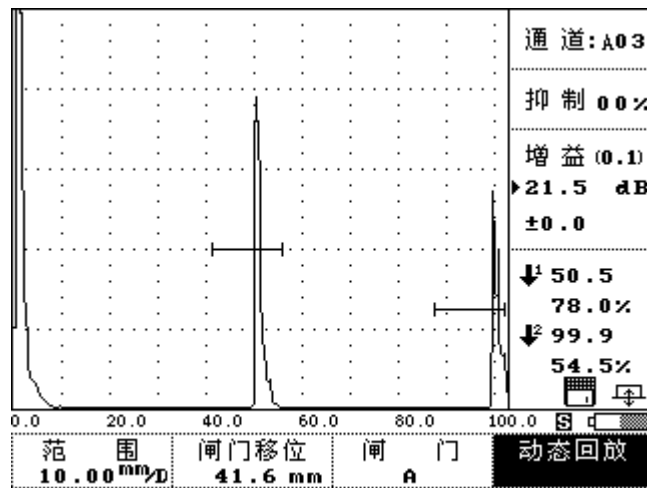






图 4-5-2

- ② 用   键或转动旋钮输入读出号后，按 **确认** 键或单击旋钮确认。如果选择的读出号内已存有数据，仪器开始动态回放扫查回波；否则仪器将滚出提示信息：

此读出号无数据！

③ 动态回放扫描回波的过程中（小磁盘图标  动态闪烁），如再按动态回放栏对

应的  键，则进入暂停动态回放状态。在暂停动态回放状态时，按一下动态

回放栏对应的  键则继续动态回放。


 

 
## 4.6 通讯打印功能

本仪器使用的标准的串行口通讯和打印输出。

### 4.6.1 通讯功能

通讯功能就是将屏幕上的波形和相关的参数传送到微机上，实现超声波探伤的计算机管理。既可单幅传送，也能连续传送。

操作：

按  键或转动旋钮到  栏单击进入输出功能菜单，按通讯相对应的  键或转动旋钮到  栏进入通讯状态。如图 4-6-1（具体使用说明见通讯软件）

读出 0001	删除 0001	通讯	打印
------------	------------	----	----

图 4-6-1

伤波传送 0001	连续传送 0001	动态传送	返回
--------------	--------------	------	----

图 4-6-2

### 4.6.2 打印输出

使用标准的串行口通讯电缆线将打印机与探伤仪的打印插座连接好，装上打印纸，启动打印机处于准备好的状态后，HS616e 就可以使用打印机打印你所需要的资料和报表。

进入输出功能菜单后按“打印热键”会出现一条滚动提示信息“请选择打印方式：报告”，按键盘左右键或按旋钮左旋、右旋可选择打印方式。

报告：打印“探伤报告”

拷屏：只将屏幕上的图像打印出来

**HS616e 型探伤仪可选用：**

- 惠普（HP）喷墨打印机
- 爱普生（EPSON）喷墨打印机
- 佳能（CANON）喷墨打印机



由于喷墨打印机之间存在不兼容性，用户在选购打印机时应先与仪器供应商联系，以取得必要的技术支持。打印机选配说明见附件二。

操作：

① 选择打印机类型

用户根据自己的打印机来选择打印机的类型，否则，打印时会打出乱码。操作如下：

## 探伤功能应用


按 **参数** 键或转动旋钮到 **参数** 栏单击进入探伤参数列表。用   键或转动旋钮，使得光标停留在打印类型上，如下所示：

➔ 打印类型 ..... HP

➔ 再按 **确认** 键或单击旋钮进行选择您所用的打印机类型。选择好打印机类型后，再

按 **参数** 键或转动旋钮到 **退出** 栏单击旋钮退出。

### ② 打印

按 **输出** 键或转动旋钮到 **输出** 栏单击进入输出功能菜单，再按打印相对应的  键或转动旋钮到 **打印** 栏单击，此时该栏反显。如图 4-6-2

所示。同时仪器将数据传送到打印机进行打印。并有提示信息：

“正在打印 .....”



图 4-6-2

如果没有连接打印电缆线，或者打印机没有开机时，仪器就会终止打印，同时显示提示信息：

“ 连接失败! ”

HS616e 型超声波探伤仪输出通用报告格式如图：（见附件一）

## 4.7 静态读数（冻结状态下读数）

本仪器设有在静态下读数的功能。用户可以在扫描状态下按 **确认** 键或转动旋钮到 **确认** 栏单击将缺陷回波冻结，利用闸门对该波形进行分析和读数。也可以将存储的波形读出后利用闸门对读出的波形进行分析。当探伤现场环境比较恶劣时或者检测任务比较多时，用户可以将缺陷波形存入，并做好记录，回来时，将存入的波形和数据读出，一一进行缺陷分析和定位。这样大大提高了工作效率。

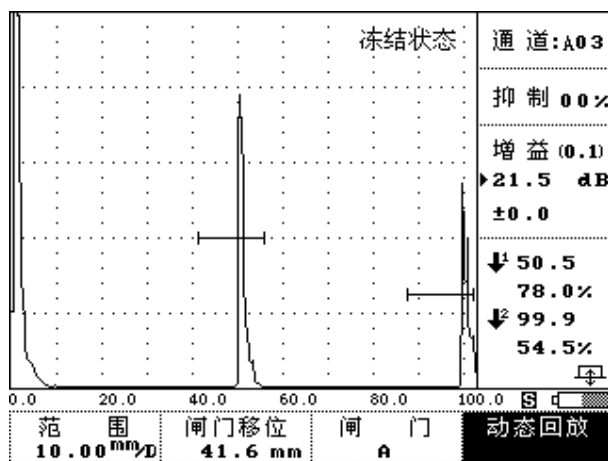


图 4-7-1



## 4.8 探伤状态与参数的显示方式的重新设置

探伤状态、参数分为三大类：

- 一：状态参数调节探伤仪的探伤状态，以获得最佳组合适应不同的探伤任务。
- 二：探伤中参与计算的参数，以保证探伤仪正常工作，获得正确的检测结果。
- 三：制定探伤报表所需的数据。

### 4.8.1 探伤状态和参数的显示方式

本仪器将探伤参数以表格的形式集中显示出来。可用上、下方向键滚动推出其它的参数，便于了解整个状态、参数设置情况。

### 4.8.2 探伤状态和参数的设置

操作：① 按 **参数** 键或转动旋钮到 **参数** 栏单击，即可将检测画面转到参数列表的画面。如图 4-8-1 所示。



➔ 通 道	.....	A05	
材料声速	.....	5998	m/s
工件厚度	.....	200.0	mm
距离坐标	.....	H	
探头类型	.....	直探头	
探头频率	.....	2.50	MHz
探头 K 值	.....	2.00	
探头角度	.....	63.4	
探头规格	.....	Φ 00	
探头前沿	.....	0.0	mm
评 定	.....	0	dB
定 量	.....	0	dB

图 4-8-1

- ② 按 **←** **→** 键或转动旋钮选择某一项参数。此时光标 ➔ 跟着移动，来选择你指定的要修改的参数项。（**注意：**超出屏幕的也可以按方向键或转动旋钮推出）。
- ③ 确定要修改的参数项时，按 **确认** 键或单击旋钮进入修改和重新设置。不需要输入数据的探伤状态会自动改变；要输入数据的参数项就进入了修改程序，此时数字的下方有一个光标，表示当前的步进值。如果长时间的按住方向键的某个键时，步进值继续增加。一旦松开时，步进值又恢复到仪器的默认值（默认值是根据各个数的不同也不相同）。
- ④ 数字输入完后，再按 **确认** 键或单击旋钮退出此参数项的设置，回到参数集中显示方式。如果要是还要修改其他的参数项，就重复上面的操作。
- ⑤ 重新设置完各探伤参数列表后。按 **参数** 或转动旋钮到 **退出** 栏单击返回到扫查状态。

## 4.8.3 纵向裂纹高度测量

操作:

- ① 按  键进入裂纹高度测量。此时范围栏反显。调节检测范围把回波调节到座标的适当位置。
- ② 确定上端点回波:  
移动探头,用闸门锁定缺陷回波(在裂纹测高功能下,只有单闸门操作),找到缺陷回波的最大幅度(也就是缺陷回波的峰值)。再按上端点栏相对应的  键,锁定并冻结此回波波形,并且在缺陷回波的峰值处显示一个大三角图形。如图 4-9 所示。此时仪器记住了上端点的  $\Delta DW_{上}$  的值,并自动把当前 dB 增大 20dB 左右。

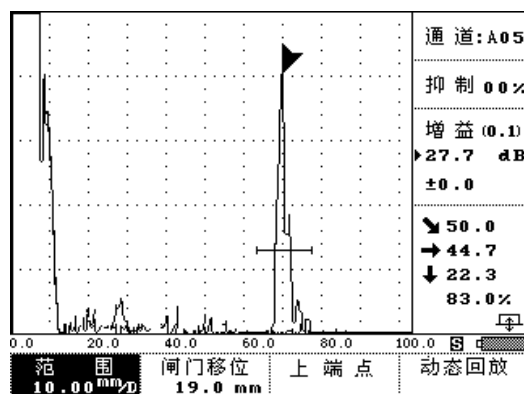



图 4-8-2

- ③ 确定下端点回波  
继续移动探头,找到裂纹下端点的衍射波后,用闸门锁定衍射波,再按下端点栏相对应的  键,仪器自动调节闸门内的波形到低于上端点波形 20% 的位置,冻结此回波波形。仪器记住了下端点的  $\Delta DW_{下}$  的值,并且仪器自动计算出裂纹的高度  $\Delta H$  值。如图 4-10 所示

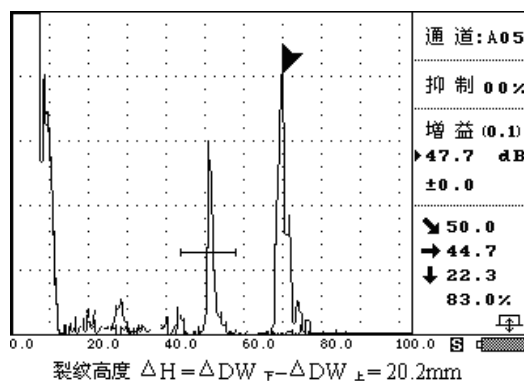


图 4-8-3

如果用户想重新测裂纹高度,按  键后重新操作①②③即可。

## 4.8.4 焊缝图的设置

按 **参数** 键进入参数页显示画面，使用   键移动 → 光标指向焊缝功能栏。

→ 焊缝功能 . . . . . 设置

按 **确认** 键进入焊缝图标参数设置子功能菜单，如下图所示。

→	焊缝功能	. . . . .	设置	
	长度 L	. . . . .	10	▬▬
	厚度 H1	. . . . .	12	▬▬
	厚度 H2	. . . . .	3	▬▬
	厚度 H3	. . . . .	3	▬▬
	厚度 H4	. . . . .	3	▬▬
	厚度 H5	. . . . .	2	▬▬
	夹角 1	. . . . .	15	
	夹角 2	. . . . .	60	
	夹角 3	. . . . .	45	
	退出	. . . . .	☐	

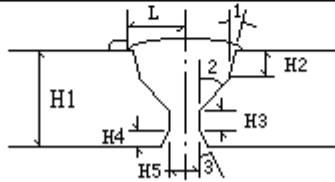






图 4-8-4

- ① 参照焊缝参数图，使用   键移动 → 光标选择您要修改的焊缝参数项。
- ② 确定了修改的焊缝参数项后，按 **确认** 键进入修改和重新设置。在数字的下方有一个光标，表示当前调节的步进值。如果长时间地按住某方向键时，步进值会逐步增加。松开按键后，步进值又恢复到仪器设定的默认初值（默认值是根据各个参数的特性而设定）。焊缝参数输入完后，再按 **确认** 键退出此焊缝参数项的设置，回到焊缝图标参数设置子功能菜单。如果要是还要修改其它的参数项，就重复上面的操作。
- ③ 输入焊缝图的相关参数后，使用   键移动 → 光标指向焊缝功能栏，按 **确认** 键进入焊缝功能应用状态，并显示使用焊缝参数所画的焊缝图标，如下图所示。

# 探伤功能应用

→ 焊缝功能	.....	设置
长度 L	.....	10
厚度 H1	.....	12
厚度 H2	.....	3
厚度 H3	.....	3
厚度 H4	.....	3
厚度 H5	.....	2
夹角 1	.....	15
夹角 2	.....	60
夹角 3	.....	45
退出	.....	☐



图 4-8-5

如显示的焊缝图标不正确时，可把焊缝功能参数改为“设置”状态，重复做① ② ③的操作。

**注释：**

1. 只有在焊缝功能为“设置”状态时，才能修改与焊缝图标相关的参数。
2. 在焊缝功能为“应用”状态时，才能在 A 扫和裂纹功能中使用焊缝缺陷定位分析。同时与焊缝图标相关的参数被锁定（例如：工件厚度和探头前沿等）。
3. 焊缝图标参数中的“厚度 H1”与大菜单中的“工件厚度”是同一参数值，只是在不同的地方名称不同而已。

### 4.8.5 使用焊缝图的缺陷定位分析

焊缝功能设定为“应用”状态后，在 A 扫和裂纹功能中即可进行焊缝缺陷定位分析。

- ① 使用闸门锁定缺陷波，并找出最大缺陷波峰值后按 **确认** 键。

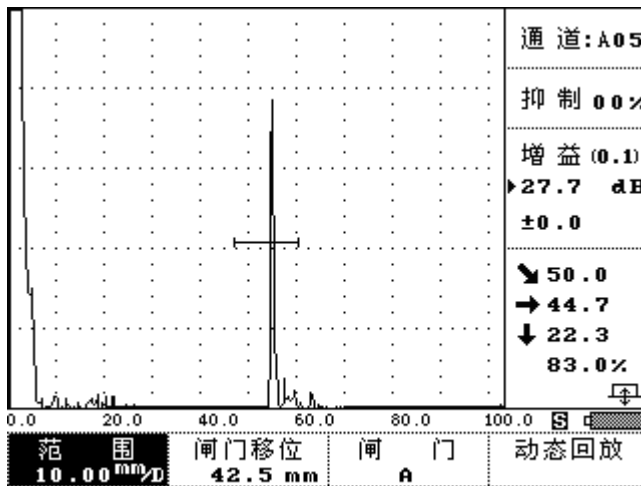


图 4-8-6

## 探伤功能应用

③ 仪器滚动出提示输入信息：

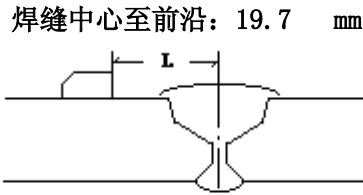


图 4-8-7

输入用尺子测量焊缝中心至探头前沿的距离后，按 **确认** 键进入焊缝缺陷定位分析状态，如下图所示。焊缝图标内小十字标记表示缺陷位置。

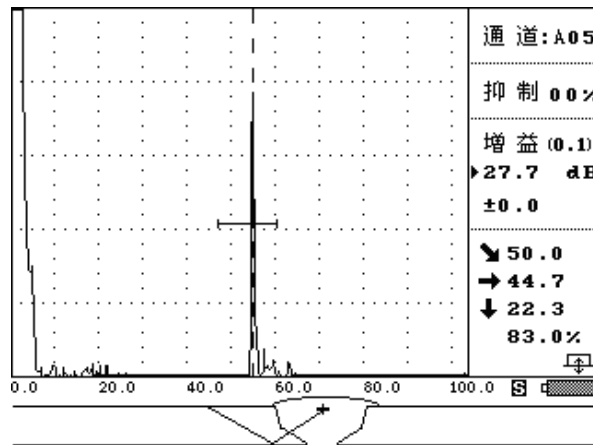


图 4-8-8

③ 使用 **←** **→** 键可左右移动座标内的虚线光标，焊缝图标内的缺陷位置标记（小十字）也同时在声线上移动，并在数据显示区显示当前虚线光标位置的相关数据。

（注：此时按 **伤波存储** 键可以存储焊缝图）

④ 按任意键退出焊缝缺陷定位分析状态，如下图所示。

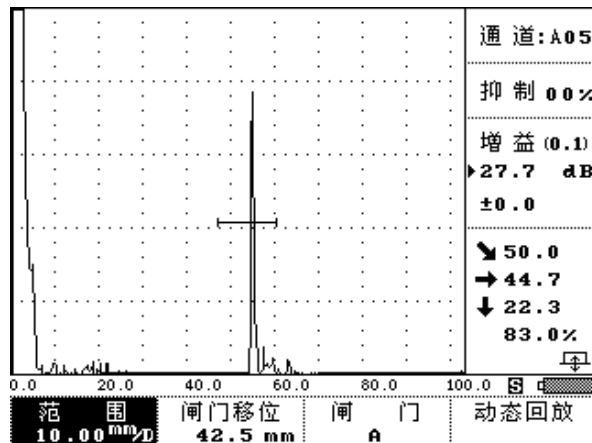


图 4-8-9

# 探伤功能应用

## 4.9 灵敏度“还原/恢复”功能

1. 调节基准增益到所需灵敏度；
2. 按“参数”键进入参数菜单；
3. 按键盘上下键或调节旋钮，将光标调节到“当前增益”栏；
4. 按“确认”键或旋钮，此时最右端会显示一个软盘图标，说明当前基准增益已被记忆；
5. 返回到扫查状态，此时不管如何调节灵敏度。只要按“增益”键选定增益调节功能选项，再按“确认”键，都可恢复到已记忆灵敏度状态。

## 4.10 “双波校声速”功能

1. 在调校功能菜单中，按“声速”所对应的热键；
2. 此时会滚出信息提示“请输入测试距离：”，按“确认”键后即进入声速测试菜单。
3. 将 A/B 闸门分别套住两测试点按“确认”键，即可完成声速测试。

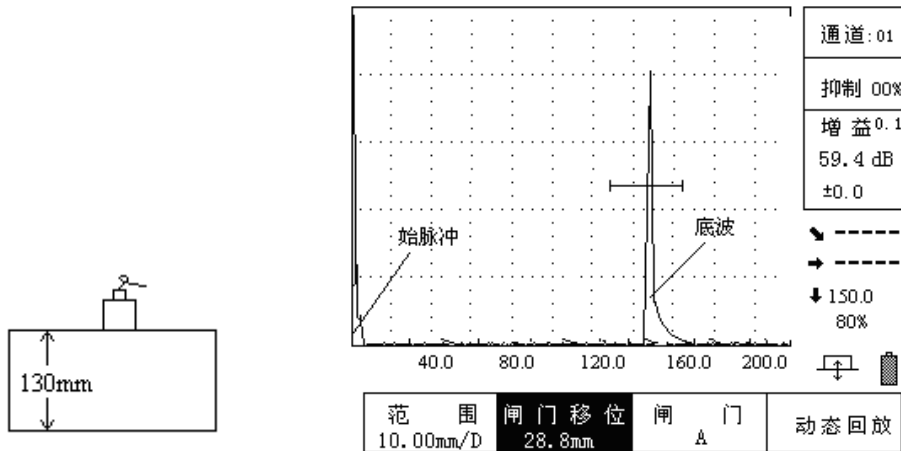
## 4.11 B 扫功能

1. 按“参数”键进入参数菜单；
2. 按键盘上下键或调节旋钮，将光标调节到“B 扫”栏；  
按“确认”键或旋钮即可开启此功能；
3. 回到扫查状态按“确认”键即可实现此功能。

在进入 B 扫状态下，屏幕纵坐标为扫查时间轴，横坐标为距离轴，随着纵坐标时间的推移，探头以同步的速度移动，在距离坐标上会在有缺陷的位置留下白色的记号。

## 4.12 频谱分析

- 1、首先将探头放在试块上，找出底部回波如图所示：（试块厚度最好大于 3N，小于 200 mm）



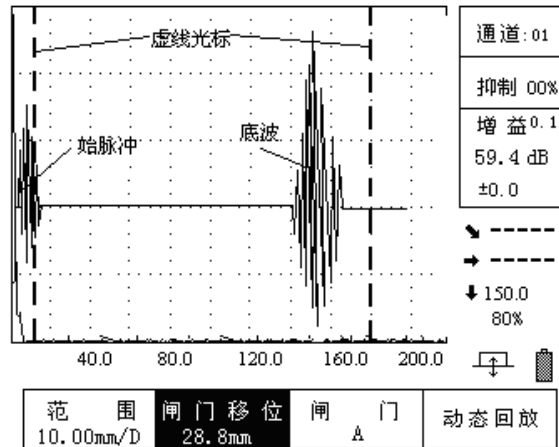
找出回波后按闸门移位对应的 ，再按 键或转动旋钮，移动闸门锁定回



波，按 键，将回波调整到 80% 高度。

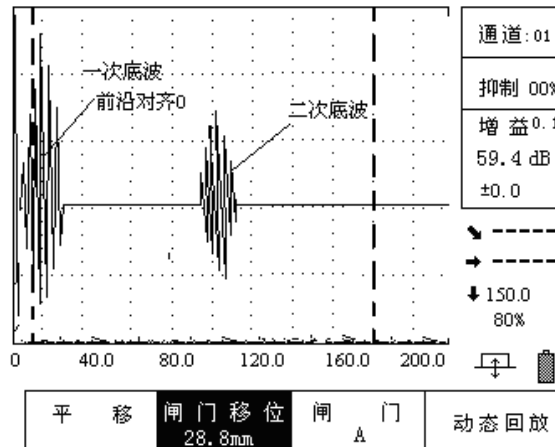
- 2、按 键进入探伤参数列表，转动旋钮移动光标到频谱分析栏，按 键，将该功能打开，再按 键返回。



## 探伤功能应用

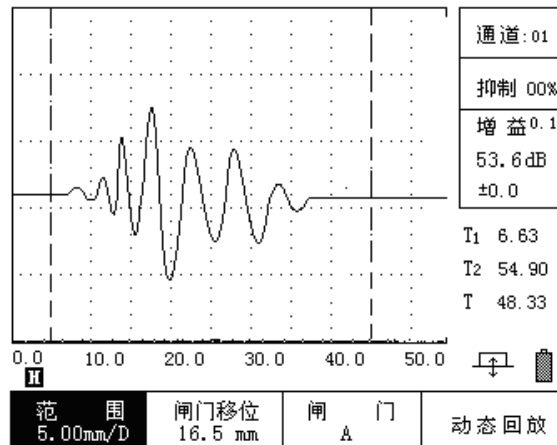
此时屏幕上的波形将以射频方式显现，如图所示：



3、按屏幕下方，**范围**对应的  键，切换为**平移**状态，再按  键或左旋转钮将底波（一次波）前沿移动到屏幕上 0 刻度的位置，如下图：



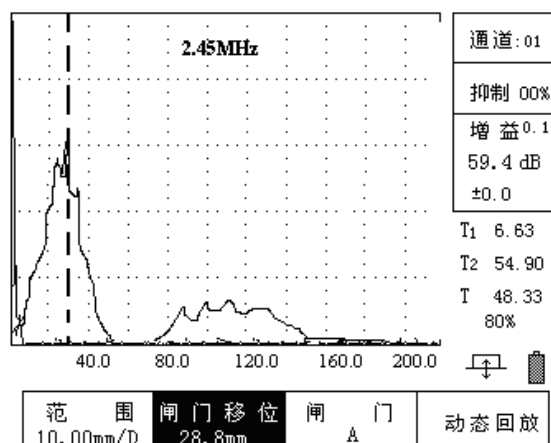
再按**平移**对应的  键两次，切换为**范围**状态，再右旋转钮或按  键，将脉冲拉宽，如下图使得该回波的脉冲起点和终点分别在屏幕两条虚线光标之间



此时按下  键，屏幕上的图像又还原成 A 扫模式，波形冻结，并呈黄色显示，转动

## 探伤功能应用

旋钮，移动虚线光标，与波峰对齐，此时屏幕上方显示的数据即为该探头实际回波频率，如图：



再次按下 **确认** 键结束频谱分析。（建议专选一个预留通道做频谱分析，每次分析之前，先进行一次通道清零）

### 4.13 仪器与探头综合性能自动测试

针对探头与仪器的综合匹配性能，本仪器设有对灵敏度余量、分辨力、动态范围、水平线性、垂直线性五个指标的自动测试功能，减少了以前手动测试的指标的繁琐步骤。在进行此功能前必须先对所测试直探头进行校准（见 19 页，3.4 直探头的校准）

具体操作如下：

1、按参数键或转动旋钮到参数栏进入探伤参数列表，按下方向键或左转旋钮将光标移动到性能校验栏，按确认键或单击旋钮将该项功能打开，按参数键或转动旋钮到退出栏单击旋钮退出参数列表后仪器自动进入性能测试状态如下图所示：

探伤参数

B	扫	.....	关
→性能校验	.....	关	
焊缝功能	.....	设置	
打印类型	.....	HP	
亮度	.....	80%	
参数清零	.....	---	
通道清零	.....	---	
退出	.....	→	
当前增益	.....	22.0	dB
通道	.....	A05	
材料声速	.....	5998	m/s
工件厚度	.....	200.0	mm

图 附2-1

探伤参数

B	扫	.....	关
→性能校验	.....	开	
焊缝功能	.....	设置	
打印类型	.....	HP	
亮度	.....	80%	
参数清零	.....	---	
通道清零	.....	---	
退出	.....	→	
当前增益	.....	22.0	dB
通道	.....	A05	
材料声速	.....	5998	m/s
工件厚度	.....	200.0	mm

图 附2-2

退出参数后仪器自动进入到第一项灵敏度余量测试，此时将探头放在灵敏度试块上（CS-1，Φ2×200 mm），移动探头找出Φ2孔的最高回波，按确认键或单击旋钮仪器开始自动调整波形并计算出灵敏度余量显示在屏幕下方，并进入下一项动态范围的测试如下图所示



## 探伤功能应用

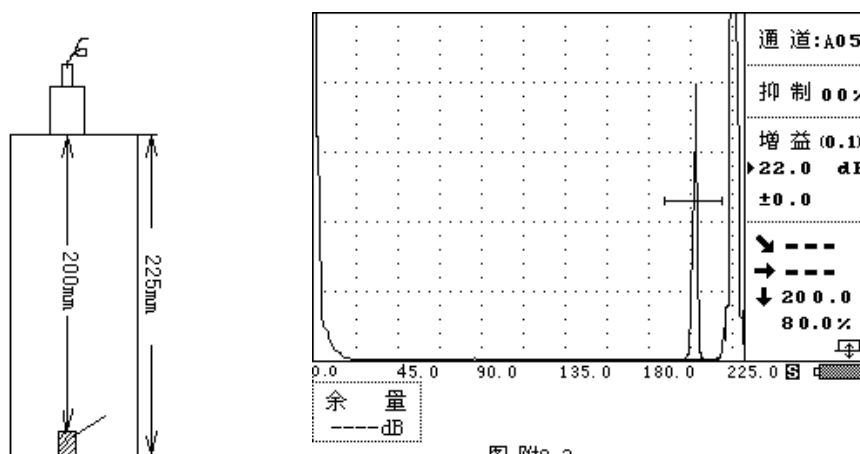


图 附2-3

2、进入动态范围测试仍固定探头不动，单击旋钮或按确认键仪器自动计算，并进入下一项垂直线性的测试。

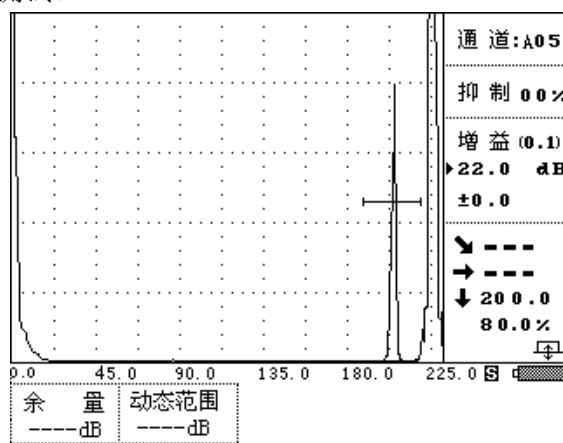


图 附2-4

3、进入垂直线性测试，仍固定探头不动，单击旋钮或按确认键，仪器自动计算并进入下一项水平线性的测试

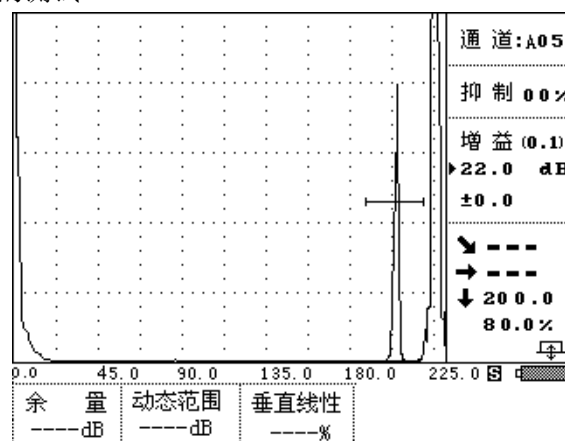
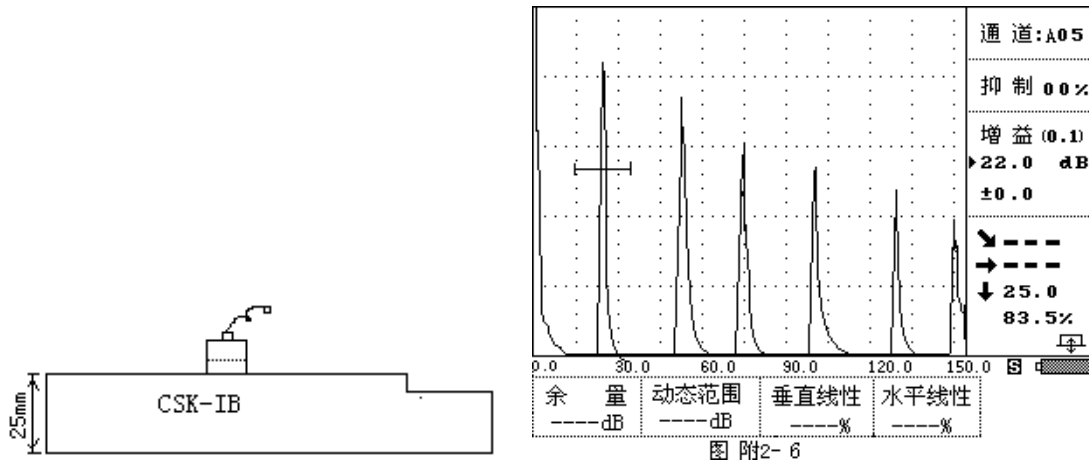


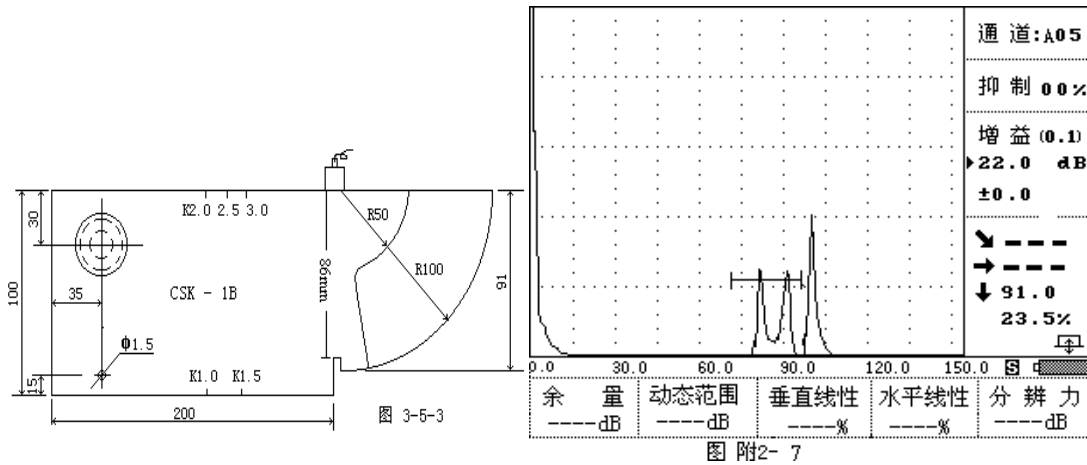
图 附2-5

4、进入水平线性测试，将探头放置在 CSK-IA 试块上厚 25 mm 的地方，找出大平底的六次反射回波，若有波峰高于满屏可按自动增益键将波形衰减到屏幕内，单击旋钮或按确认键，仪器依次读取六次回波的数值并计算出水平线性，同时进入下一项分辨力的测试。

## 探伤功能应用



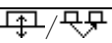

5、进入分辨力测试，将探头放在 CSK-IA 试块上如下图所示，找出 86 mm 和 91 mm 两处平底  
的反射回波并找出相同高度时，按确认键或单击旋钮，仪器自动计算出分辨力。



### 附：探伤参数列表

名称	范围	单位	备注
试块选择	CSK-1A/其它		
探头类型	直/斜/表面/纵斜		
工件厚度	0.0 ~ 4999.9	mm	初始值为 200
表面补偿	0~10	dB	
曲线Φ值		mm	
当前增益		dB	记录当前探伤灵敏度
通道	1 ~ 50		
材料声速	0 ~ 9000	m/s	初始值为 5940m/s
距离坐标	H/S/L		显示深度，水平，声程比例
探头频率	0.1 ~ 90.0	MHz	
探头 K 值	0 ~ 20.0		初始值为 2.00

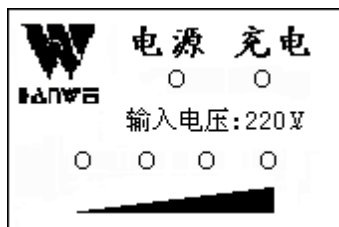
## 探伤功能应用

探头规格	00/0.0x0.0	mm	与探头类型有关
探头前沿	0 ~ 100.0	mm	
评 定	-90 ~ 90	dB	用于波幅曲线的表面补偿
定 量	-90 ~ 90	dB	制作波幅曲线后有效
判 废	-90 ~ 90	dB	制作波幅曲线后有效
表面补偿	-90 ~ 90	dB	制作波幅曲线后有效
曲面修正	开 / 关		
管材内径	0 ~ 5000.0	mm	
管材外径	0 ~ 5000.0	mm	
增益方式	自动 / 手调		
自动波高	20 ~ 80	%	
响应速度	快速/ 中速/ 慢速		
工作方式			单发单收/一发一收
检波方式	全/正/负/射频		
阻抗匹配	100/150/200/500	欧姆	
发射电压	200/400/600/1000	伏特	
脉冲宽度	100~300	纳秒	
频谱分析			打开频谱分析功能
B 扫			打开 B 扫功能
焊缝功能			打开焊缝剖口显示功能
性能校验			打开性能校验功能
波幅读数	相对闸门当量 幅度百分比 相对曲线当量		
打印类型	HP/EPSON/CANO N		根据用户的打印机进行选择
时 期	2004/07/14		年/月/日
参数锁定			锁定参数，不能修改
亮 度	0—100	%	调节屏幕显示亮度
通道清零	— — —		将当前通道的所有参数清空
参数清零	— — —		所有通道的参数清空复位

## 五 充电器的使用说明

### 1. HS616e 的充电器：

使用简单、方便，任何场合，接通 220V 交流电即可充电。状态灯指示，进程一目了然。充电器上面的图标如图所示。



### 2. 使用步骤：

- (一) 关掉探伤仪主机电源。
- (二) 将充电器与主机充电插头接好（注意按定位销插入）。
- (三) 接入交流电，充电器电源和充电指示灯同时点亮，下方电量指示灯顺序渐亮。

### 3. 充电器上方两个指示灯：（左红右绿）

红灯亮表示充电器电源接通。

绿灯亮表示正在充电。

### 4. 其下方的四个红灯是充电过程的状态指示

从左到右顺序点亮，表示充电的进程。

### 5. 充电时间大约为六个小时左右。

### 6. 使用中：

充电时如果探伤仪主机与充电器未接好或未充满就将充电器断开，将会有指示灯警告

#### 警告状态：

电源指示灯和充电指示灯灭，状态指示灯从左到右依次点亮、熄灭。电池接好后，重新恢复原充电状态的指示。

### 7. 电池充满：

电池充满后充电指示灯和状态指示灯有间歇亮、灭提示信号出现，最后只有电源指示灯亮，表示电池已充满。

#### 注意事项：

- (一) 充电器连续充电时间（绿灯亮时）不能超过 **8** 小时。否则应断电查明原因！
- (二) **接通充电器前必须关闭探伤仪主机！** 否则将影响主机性能！
- (三) 充电过程中尽量不要开启探伤仪电源。

## 六 仪器的安全使用 保养与维护

### 6.1 供电方式

本仪器采用交、直流供电方式。当直流电池电压太低时，探伤仪会自动断电，电源指示灯闪烁，且发出报警声响。屏幕上的电池图标闪烁。此时应即时关电。接上充电器（或卸下电池）进行充电。充电的操作步骤见第五章充电器使用说明。

 

### 6.2 使用注意事项

- 充电时必须先要关断探伤仪主机电源，以免损坏仪器。
- 仪器使用中关机后必须停 5 秒钟以上方可再次开机。切忌反复开关电源开关。
- 连接通讯电缆和打印机电缆时，必须在探伤仪主机关电的状态下操作。
- 应避免强力震动，冲击和强电磁场的干扰。
- 不要长期置于高温，潮湿和有腐蚀气体的地方。
- 按键操作时，不宜用力过猛，不宜用沾有过多油污和泥水的手操作仪器键盘，以免影响键盘的使用寿命。
- 仪器出现故障时，请立即与本公司联系，切勿自行打开机壳修理。

### 6.3 保养与维护

- 探伤仪使用完毕，应对仪器的外表进行清洁，然后放置于室内干燥通风的地方。
- 探头连线，打印电缆，通讯电缆等切忌扭曲重压；在拔、插电缆连线时，应抓住插头的跟部，不可抓住电缆线拔、插或拽等。
- 为保护探伤仪及电池，至少每个月要开机通电一到两个小时，并给电池充电，以免仪器内的元器件受潮和电池亏电而影响使用寿命。
- 探伤仪在搬运过程中，应避免摔跤及强烈振动，撞击和雨雪淋溅。以免影响仪器的使用。

### 6.4 一般故障及排除方法

现 象	故障原因	排除方法
装上电池，接通电源后，显示画面在短时间内消失	电池的电量不足	对电池充电
使用过程中，画面突然混乱或出现多余的异常显示	因某种引起的内存混乱	用探伤参数列表中“整机清零”使仪器恢复到初始状态再工作
使用过程中出现操作失灵状况，无法进入整机清零功能的情况的时候	程序因操作或外界原因造成运行出错或键盘锁定	在电源关闭时，同时按下  与  键再按开机键持续两秒后松手，开机后屏幕上出现“参数初始化”字样。

## 七 探伤实例应用

在本章内主要介绍使用 HS616e 型数字式超声波探伤仪对锻件、钢板及焊缝的检测方法, 本文中以全国无损检测人员资格考试委员会提供的探伤方法及报表格式为依据, (检验标准为 JB4730-94) 敬请参考

### 7.1 锻件探伤应用

在直探头锻件探伤工作中, 需要对缺陷的大小的计算即  $\Phi$  值计算。锻件探伤的方法是:

将一次底波的峰值增益到 80%, 再把此时的 dB 数增加  $\Delta dB_1$  (其中:  $\Delta dB = \frac{2\lambda \cdot a_x}{\pi \cdot D^2}$ ,

$\lambda$  = 材料声速/频率,  $a_x$  为锻件厚度,  $D$  为平底孔直径, 一般以  $\Phi 2$  为准), 这就是探伤灵敏度, 记为  $dB_1$ 。再来寻找缺陷波, 将它的峰值增益到 80%, 此时的增益值记为  $dB_2$ ,

同时记下缺陷深度  $h$ ; 根据公式  $\Delta dB = 40 \lg \frac{D_f \cdot a_x}{D_j \cdot a_f}$ , ( $a_x$  为锻件厚度,  $a_f$  为缺陷实

测深度,  $D_f$  为待测缺陷孔径,  $D_j$  为  $\Phi 2$ ,  $\Delta dB$  为  $dB_1 - dB_2$ ) 算出缺陷的  $\Phi$  值大小。在

本仪器中高度体现了数字化仪器方便和简洁的操作, 可以制作 AVG 曲线来直接读数, 省去人为计算的繁琐, 具体操作见第三章, 3.4.2 直探头 AVG 线曲制 (21 页)。

### 7.2 钢板探伤应用

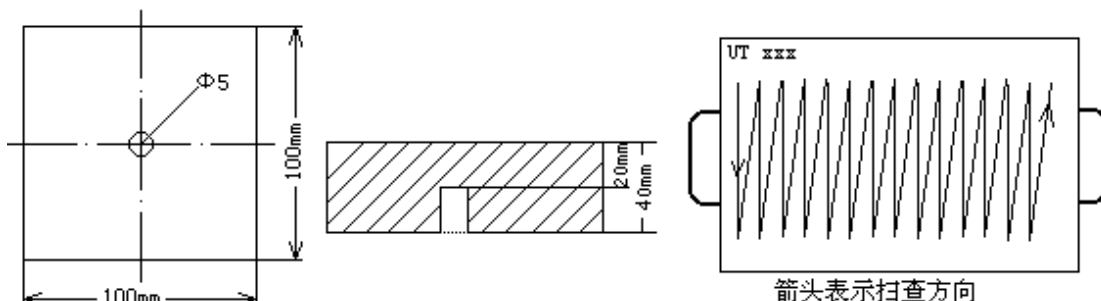
直探头钢板探伤中主要以检测缺陷面积为主, 因此要求操作人员对缺陷进行判别和定量。

#### 7.2.1 探测范围的调整

探测范围的调整一般根据板厚来确定。接触法探伤板厚 30mm 以下时, 应能看到  $B_{10}$ , 探测范围调至 300mm 左右。板厚在 30~80mm, 应能看到  $B_5$ , 探测范围为 400mm 左右。板厚大于 80mm, 可适当减少底波的次数, 但探测范围仍保证在 400mm 左右。

#### 7.2.2 灵敏度的调整

在本仪器中以平底孔试块法为例讲解仪器调节方法: 当厚板 >20mm 时, 使用下图中平底孔试块的  $\Phi 5$  平底孔第一次回波达 50% 作为探伤灵敏度。



将探头放在平底孔试块上, 移动探头找出  $\Phi 5$  平底孔的最大回波, 按增益键或转动旋钮到增益栏单击, 使增益栏反显, 再按左右键或转动旋钮调节增益, 将第一次反射回波调节到满刻度的 50% 高度, 此时的增益读数为探伤灵敏度。然后将探头放置在待测钢板上进行扫查。

## 探伤实例应用

### 7.2.3 缺陷的判别与测定

#### 1. 缺陷的判别

在探伤过程中，观测屏幕上的波形，根据缺陷波和底波来判别钢板中的缺陷情况，JB4730-94 确定以下几种情况作为缺陷。

- (1) 缺陷第一次反射波  $F_1 \geq 50\%$ 。
- (2) 第一次底波  $B_1 < 100\%$ ，第一次缺陷波  $F_1$  与第一次底波  $B_1$  之比  $F_1/B_1 \geq 50\%$ 。
- (3) 第一次底波  $B_1 < 50\%$ 。

#### 2. 缺陷的测定

探伤中发现缺陷以后，要测定缺陷的位置、大小、并估判缺陷的性质。

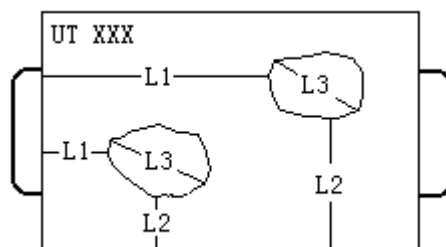
缺陷定量：钢板中缺陷常采用测长法测定其指示长度和面积。JB4730-94 规定：

当  $F_1 \geq 50\%$  或  $F_1/B_1 \geq 50\%$  ( $B_1 < 100\%$  时，使  $F_1$  达 25% 或  $F_1/B_1$  达 50% 时探头中心移动距离为缺陷指针长度，探头中心轨迹即为缺陷边界。

当  $B_1 < 50\%$  时，使  $B_1$  达 50% 时探头中心移动距离为缺陷指示长度，探头中心轨迹即为缺陷边界。

当扫查过程中发现了符合上述情况的时候，拿起探头，用记号笔在在钢板上画上記号作为一个边界点，然后再依次类推，找出其它的边界点(大约八个点就足以确定缺陷的面积了)。

缺陷位置的测定：根据发现缺陷的探头位置来确定，并在工件上作标记，然后测量出缺陷距钢板左边的最小距离  $L_1$ 、距钢板下边的最小距离  $L_2$ ，缺陷的最大指示长度  $L_3$  并算出缺陷面积。如下图所示



将所测数值依次填入表内：

编号	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S1 (mm <sup>2</sup> )	对任意 1×1 面积的百分比 %	评级	备注
1							
2							

### 7.3 焊缝探伤应用

序号	S1	S2	长度 (L)	缺陷距焊缝中心距离 (mm) q		缺陷距焊缝 表面深度 H (mm)	S3	高于定量线 dB 值 (Amax)	波高区域
				A (+)	B (-)				
1									
2									
3									

在焊缝探伤中需要记录以下数值

注：S1：缺陷起始点距试板左端其准线的距离

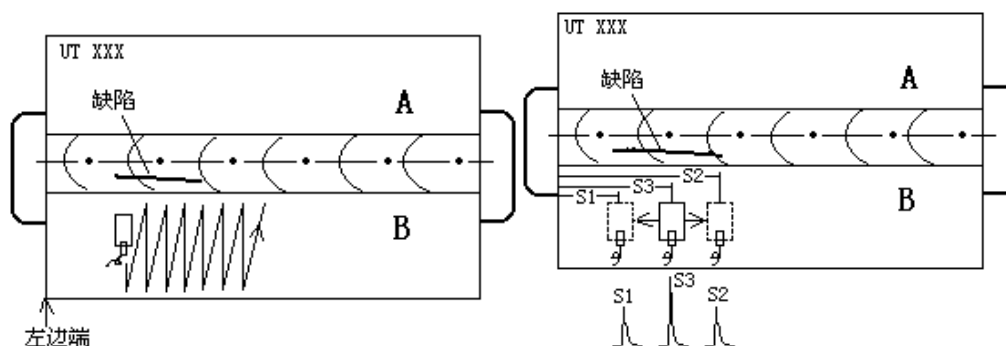
## 探伤实例应用

S2: 缺陷终点距试板左端基准线的距离

S3: 缺陷波幅最高时距试板左端基准线距离

### 操作步骤:

1. 按照前面所述的斜探头的校准方法以曲线制作完成后进入焊缝探伤工作，依据 JB4730-94 标准按不同的工件厚度输入曲线的标准，（本例以  $15\text{mm} < T < 46\text{mm}$  为例，即判废：+5、定量：-3、评定 -9、表面补偿按 +3dB 为准。为方便检测可将闸门拉宽，以省去移动闸门操作。操作方法详见第二章 2.2.2.3 闸门宽度）
2. 输入标准后，将探头放在待测工件上进行扫查如图所示箭头表示扫查方向



3. 当发现缺陷后观察回波高度，如果回波高度超过定量线，此时仔细移动探头寻找最高回波，找到最高波后，按住探头不动，此时观察屏幕上数据显示区缺陷深度的读数  $\downarrow x.x$  即 H，以及波高所在区域，并用钢尺量出探头到钢板左端边的距离即 S3，（从探头中心位置测量，或从探头左边测量再加上探头宽度的二分之一），再观测屏幕上数据显示区缺陷水平的读数  $\rightarrow xx$ ，用钢尺从探头前端量出缺陷所在位置，并用钢尺量出缺陷位置与焊缝中心线的距离，如上图，假如量出距离为 3mm，缺陷偏向焊缝中心线 B（-）侧，则记录为 B3 或 -3（即在 B 栏中填写 3），此时缺陷最大波幅时的数据记录完毕。
4. 然后开始测量缺陷长度。按 **自动增益** 或转动旋钮到自动增益栏单击旋钮，将缺陷最高波调整到满刻度的 80%，此时向左平行移动探头观察屏幕上的回波，当回波降低到 40% 的时候，（即最高波的一半）此时量出探头到钢板左端边距离，记作 S1，此时再向右平行移动探头，回到最高波位置，然后继续向右平行移动，直到回波降低到 40% 的时候，此时量出探头到钢板左端边的距离，记作 S2，然后用 S2 减去 S1 所得到的数值即为缺陷长度（L）。
5. 将上面测量出的数据填入表格里相应的栏目中。依照上述方法将缺陷逐一找出并测量。



# 附 录

## 附录一：通用探伤报表

### 探伤报告

委托单位：

设备型号	HS616e	探头型号：	试块
被检工件名称			
被检工件编号		被检工件规格	
被检工件材质		坡口形式	
检验标准		检测表面	检测灵敏度
评定	定量	判废	表面补偿
探头 K 值		探头频率	探头前沿
工作方式		检波方式	耦合剂
探伤结果			
缺陷评级			
探伤员：		日期	技术资格： UT 级
技术审验		日期	技术资格： UT 级

(参考 JB/T 4730.1~4730.6—2005)

## 附 录

### 附录二：HS616e 数探仪选配打印机说明

随着电子与数字技术的高速发展，市场上主要打印机制造商每年都推出众多新款机型。由于各类打印机的相互不兼容性（甚至一个品牌，一种类型之间也存在不兼容性），致使数探仪必须有选择的配置打印机驱动程序。HS616e 探伤仪用户在配置打印机前应事先向本公司咨询，以免配置不当。

以下是可选配打印机型号列表，敬请参考。

#### 惠普喷墨打印机

HP DeskJet 420C	HP DeskJet 610C	HP DeskJet 630C
HP DeskJet 640C	HP DeskJet 670C	HP DeskJet 810C
HP DeskJet 830C	HP DeskJet 840C	HP DeskJet 870C
HP DeskJet 880C	HP DeskJet 890C	

注：打印机控制语言为 **HP PCL3** 增强语言

#### 佳能喷墨打印机

CANON BJC-255SP	CANON BJC-265SP	CANON BJC-4310SP
CANON BJC-5000	CANON BJC-5500	CANON BJC-4650
CANON BJC-80		

注：具有 **LQ** 模式或 **ESC/P2**、**ESC/PK** 控制语言

#### 爱普生喷墨打印机

EPSON Color 400 系列

注：打印机控制语言为 **ESC/P2**、**ESC/PK2**

#### 针式打印机

Epson LQ 1600K	Epson LQ 2550
NEC P3300	

---

本使用说明书由武汉中科创新技术有限公司负责编撰

编 写：陈 力

审 校：李新华